


第247回

地震防災対策強化地域判定会 委員打合せ会

産業技術総合研究所

地質調査総合センター—資料

産総研地質調査総合センター地下水観測井配置図
(伊豆・東海地域テレメータ連続観測)

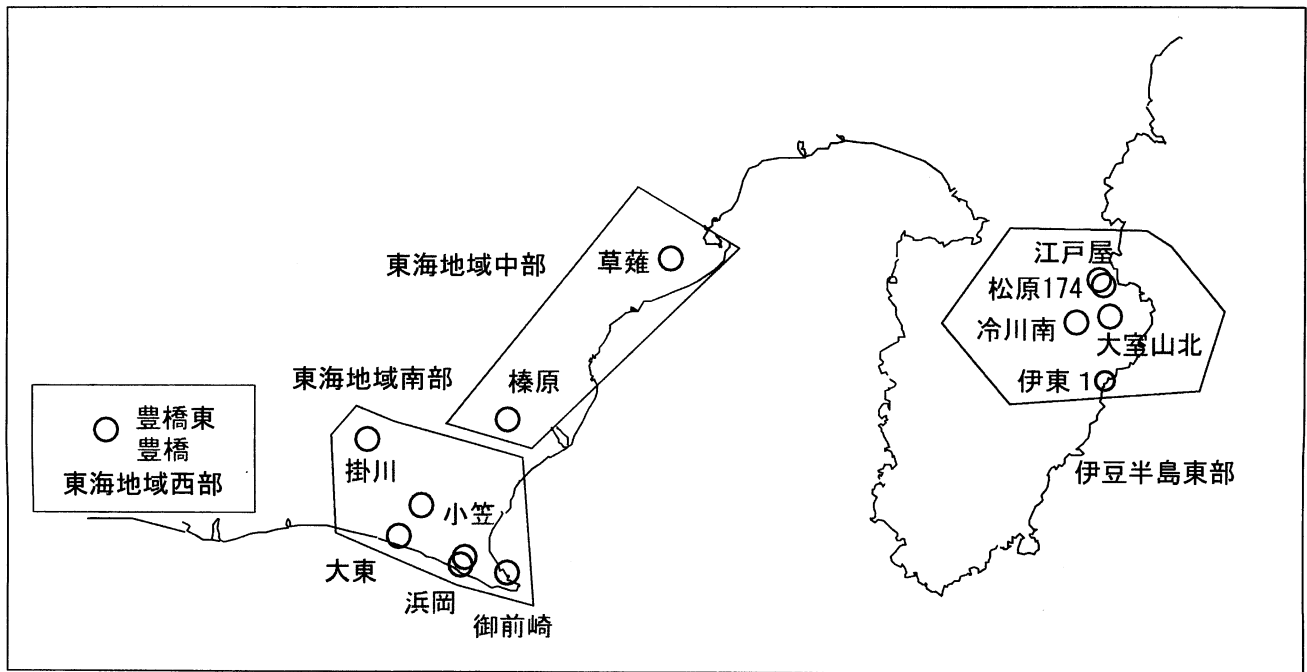

平成18年12月25日

【資料目次】

表紙


1. 東海地域中部(榛原, 草薙)地下水 3成分歪; 中期
- 1-b. 東海地域中部(草薙)3成分歪; 中期
2. 東海地域中部(榛原, 草薙)地下水 3成分歪; 長期
- 2-b. 東海地域中部(草薙)主歪解析; 長期
- 2-c. 東海地域中部(草薙)草薙歪計; 長期
3. 東海地域南部(大東, 小笠, 浜岡, 御前崎)地下水; 中期
4. 東海地域南部(大東, 小笠, 浜岡, 御前崎)地下水; 長期
- 4-b. 東海地域南部(浜岡)地下水・沈下; 長期
- 4-c. 東海地域南部(掛川)地下水・沈下; 長期
5. 東海地域西部(豊橋, 豊橋東)地下水・歪; 中期
- 5-b. 東海地域西部(豊橋, 豊橋東)傾斜; 中期
- 5-c. 東海地域西部(豊橋, 豊橋東)歪・歪計温度; 中期
- 5-d. 東海地域西部(豊橋東)歪・磁力; 中期
6. 東海地域西部(豊橋・豊橋東)地下水・歪; 長期
- 6-b. 東海地域西部(豊橋, 豊橋東)傾斜; 長期
- 6-c. 東海地域西部(豊橋, 豊橋東)歪・歪計温度; 長期
- 6-d. 東海地域西部(豊橋東)歪・磁力; 長期
- 6-e. 東海地域西部(豊橋)豊橋1: 主歪解析
- 6-f. 東海地域西部(豊橋)豊橋1: 主歪の時間変化
- 6-g. 東海地域西部(豊橋東)主歪解析
7. 伊豆半島東部(松原174, 江戸屋, 大室山北, 冷川南, 伊東1)地下水; 中期
8. 伊豆半島東部(松原174, 江戸屋, 大室山北, 冷川南, 伊東1)地下水; 長期
9. 関東地域(つくば1, 川崎)地下水; 中期
10. 関東地域(つくば1, 川崎)地下水; 長期

別紙


・浜岡・榛原の降雨グラフ

東海地域中部 (榛原・草薙) 中期 (時間値)

(2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

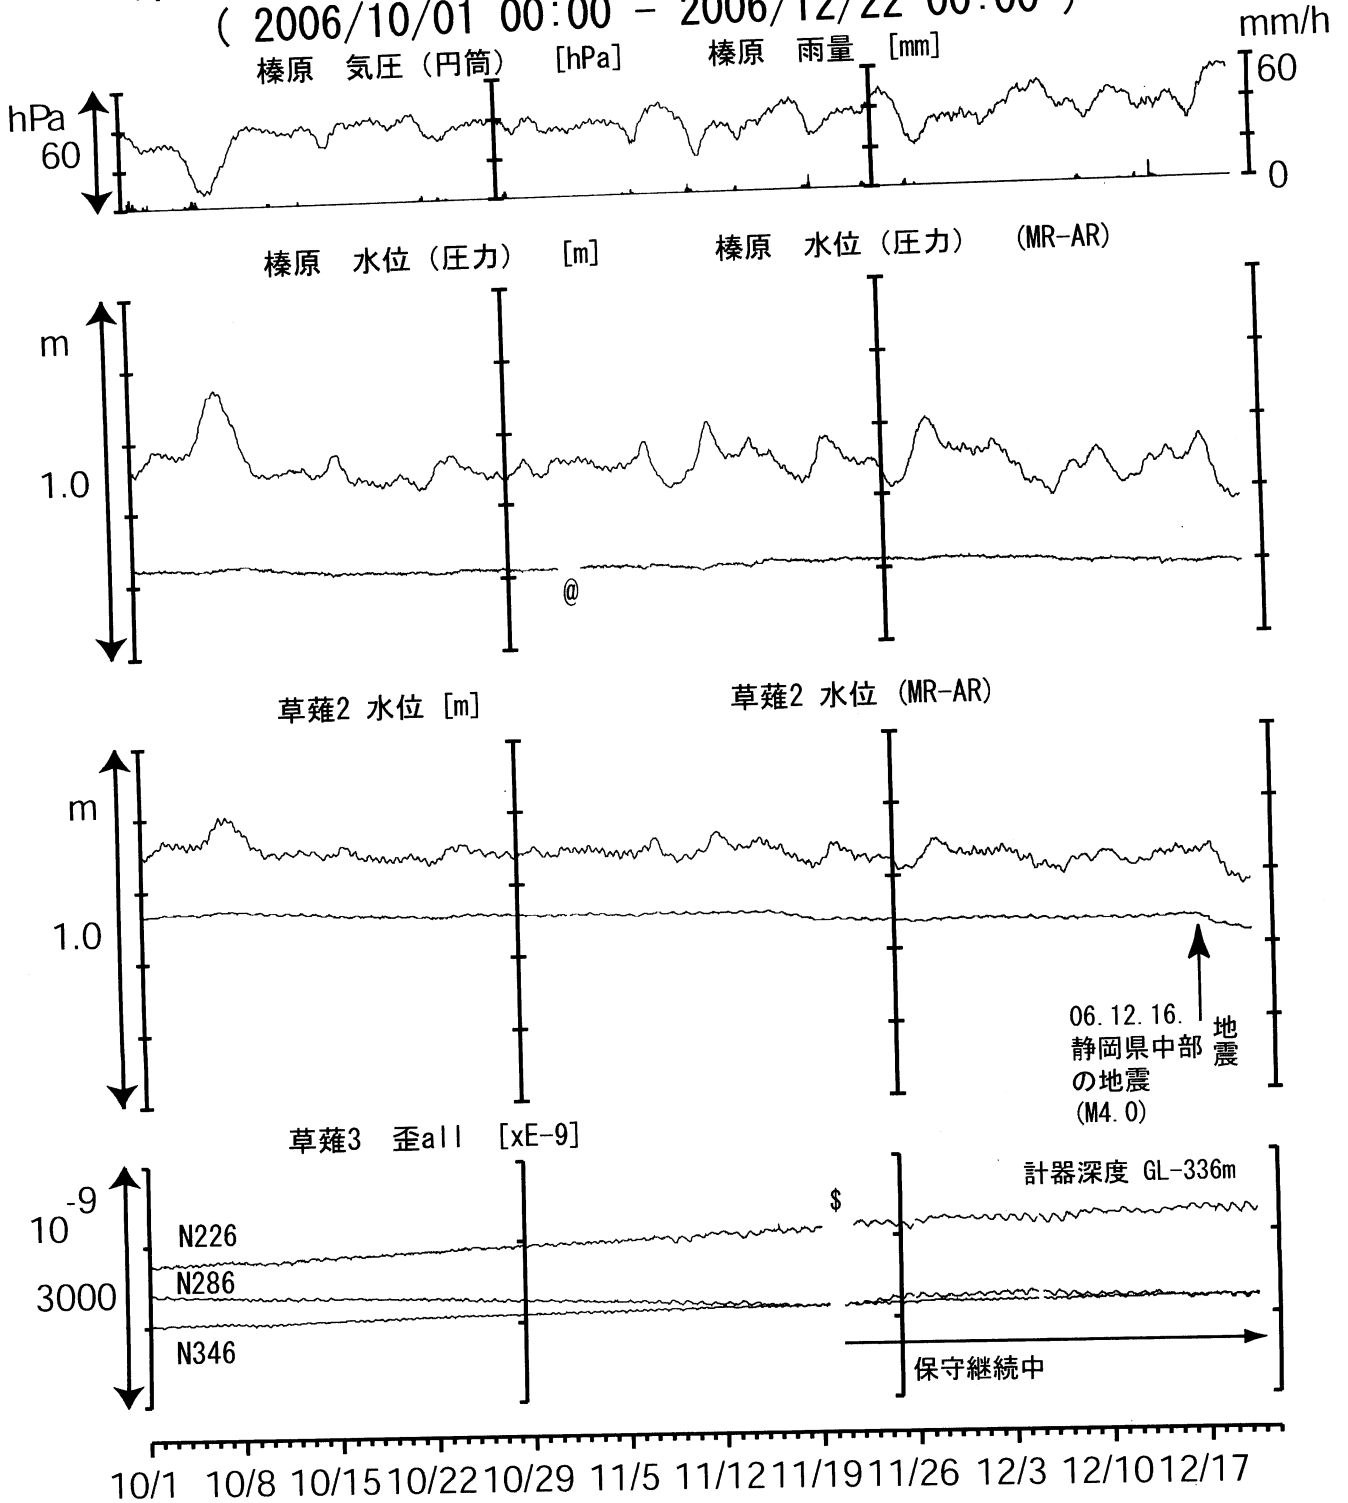


コメント : *;雨量補正不十分. \$: 保守.
@;月初めの補正值のギャップは、
解析プログラムの見かけ上のものである.

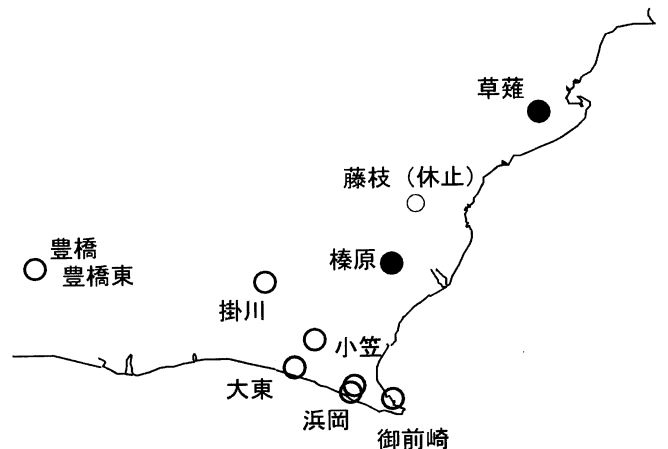


東海地域中部（草薙・歪）中期（時間値）

（ 2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00 ）

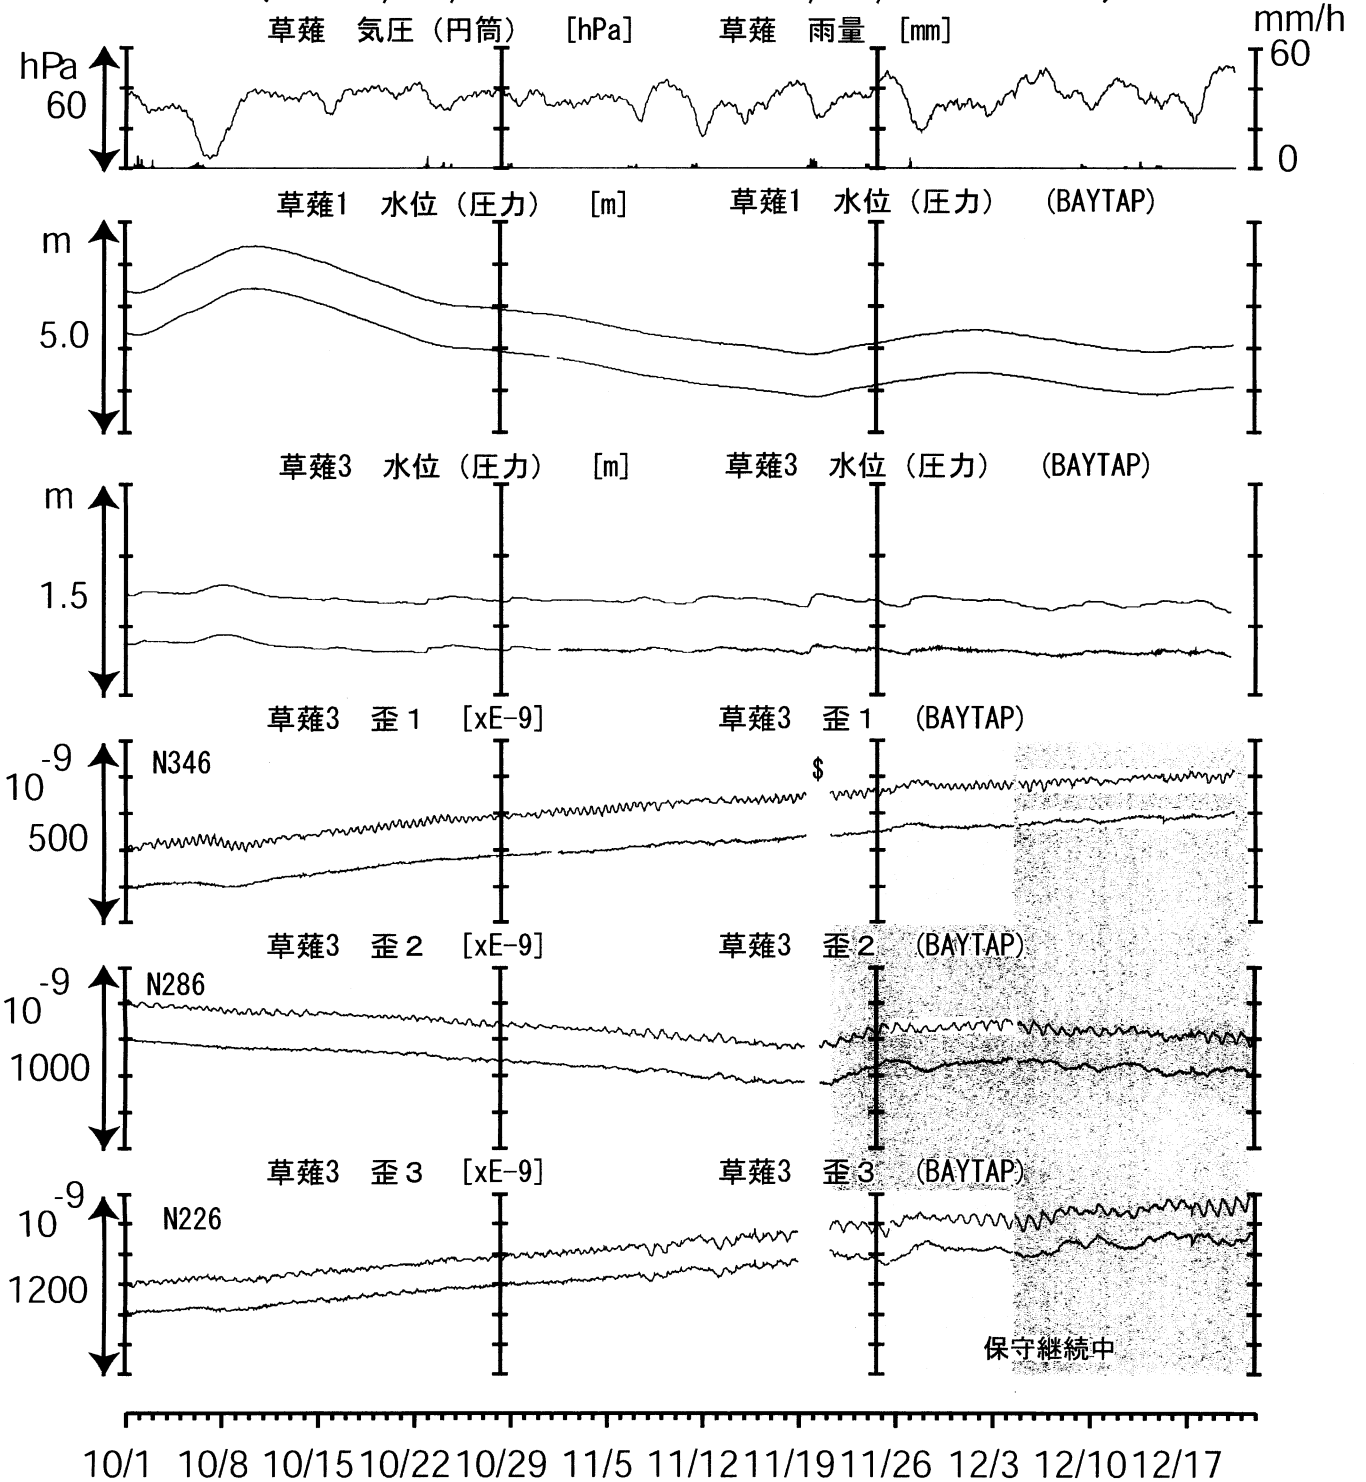


コメント：\$：保守。

11月19日より保守を数回にわたり行う。
この期間のデータは信頼性が落ちる。

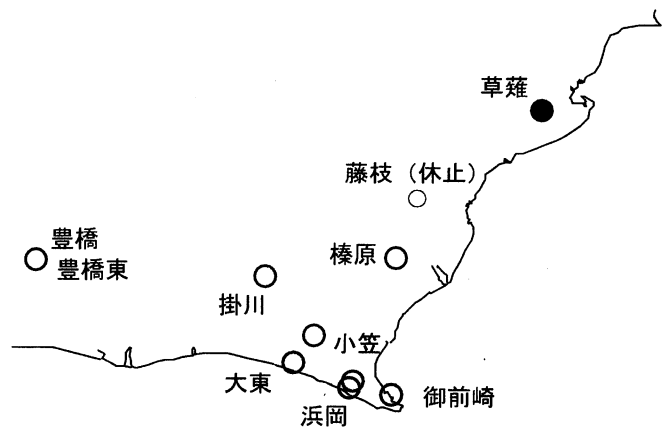

東海地域中部（榛原・草薙）長期（時間値）

（ 2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00 ）

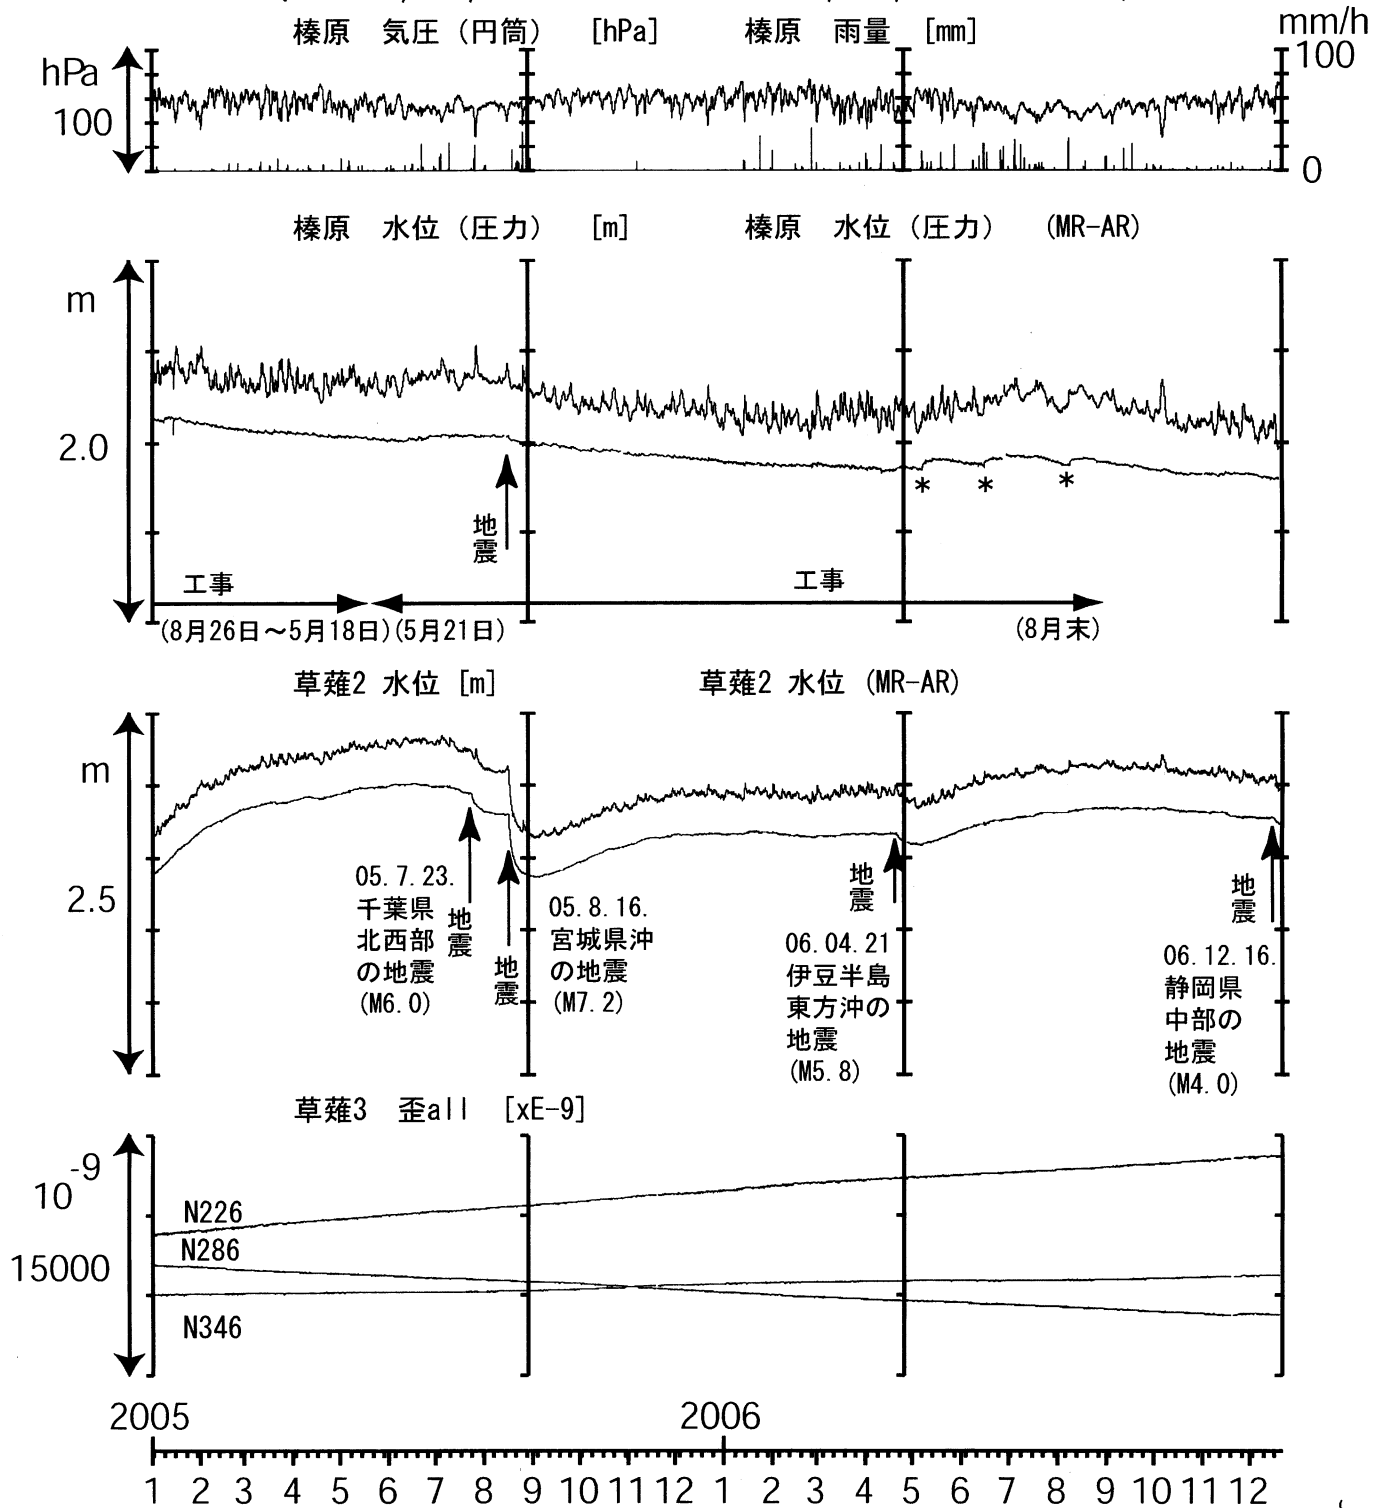

コメント：*：雨量補正不十分。


静岡空港建設工事（2002年7月～2003年2月，
2003年5月～2004年3月，2004年8月末～2005年5月18日，
2005年5月21日～2006年8月）が榛原で行われていた。

榛原の雨量は2005年9月初旬～10月27日まで
雨量計内部の詰りのため正確な測定ではない。
同期間中の榛原の水位補正值（MR-AR）も
雨量補正が正確ではない。




草薙長期：主歪解析


(2001/04/10 00:00 - 2006/12/22 00:00)

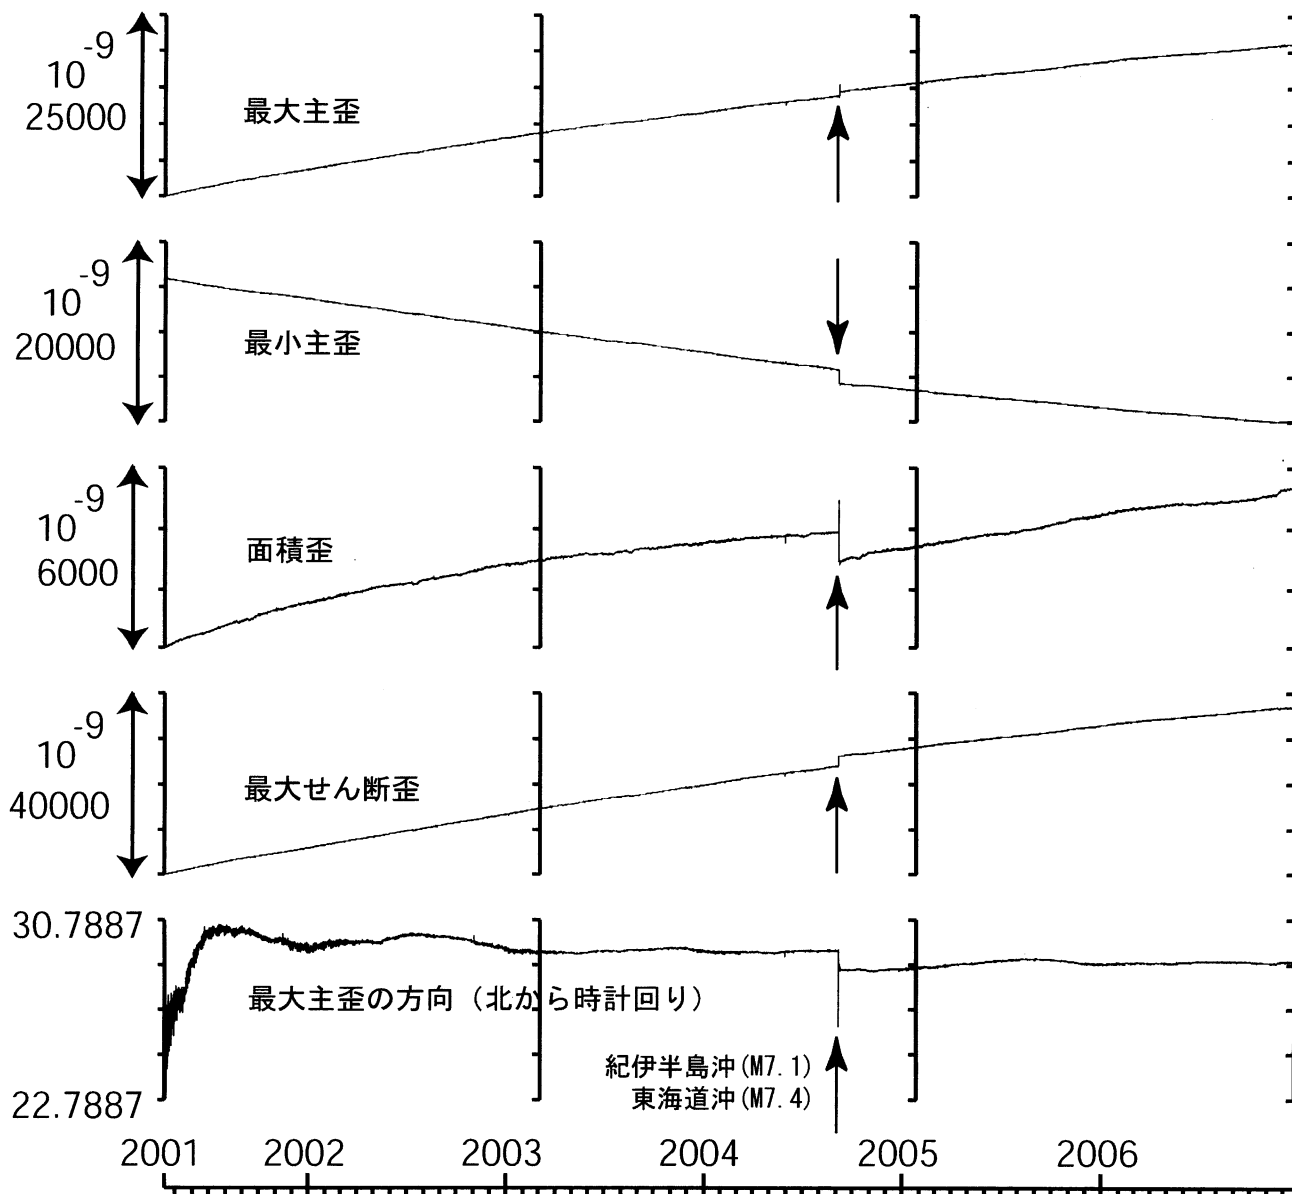

コメント：主歪解析の起点は2001年4月5日

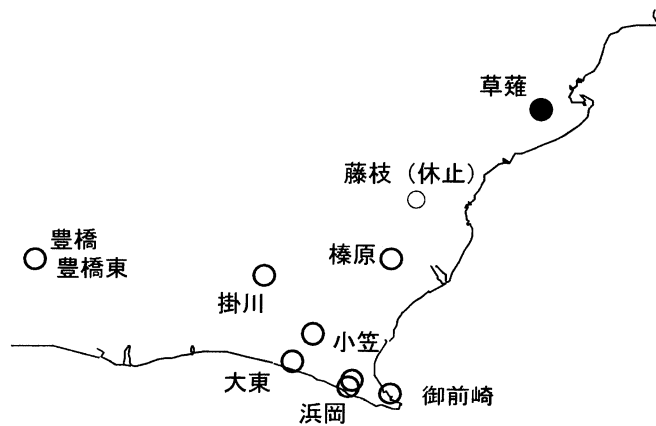


草薙3：
主歪の時間変化

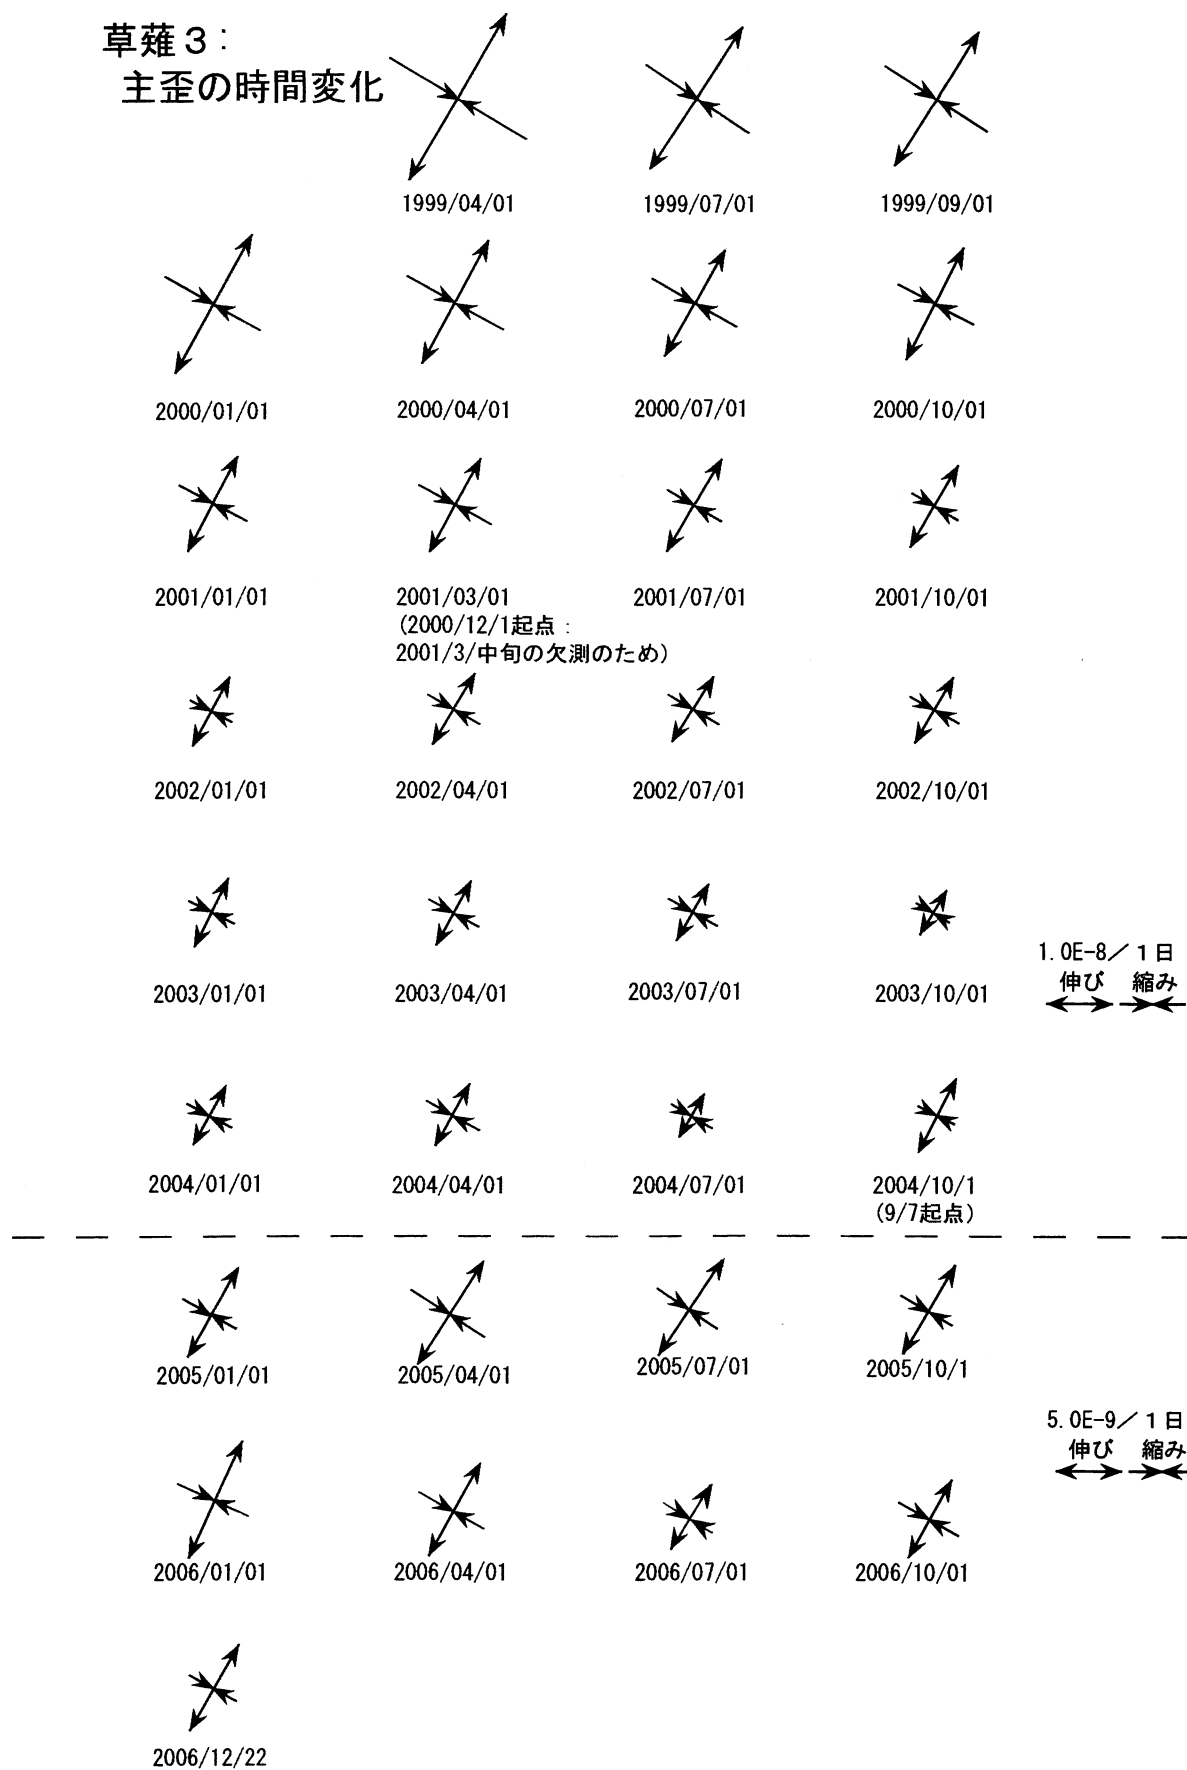

コメント：最新の分を除いて、各々3ヶ月前を起点として主歪解析を行った。
2001/4/3静岡県中部の地震M5.1，2004/9/5-6紀伊半島沖の地震による
ステップは取り除いている。
2003/7/1，10/1，2004/7/1，2006/7/1の主歪の大きさが他と異なる原因は
草薙1（浅井戸）から自噴した地下水が草薙3（歪計設置）へ流れ込んだため。


東海地域南部 地下水観測結果 中期 (時間値)

(2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

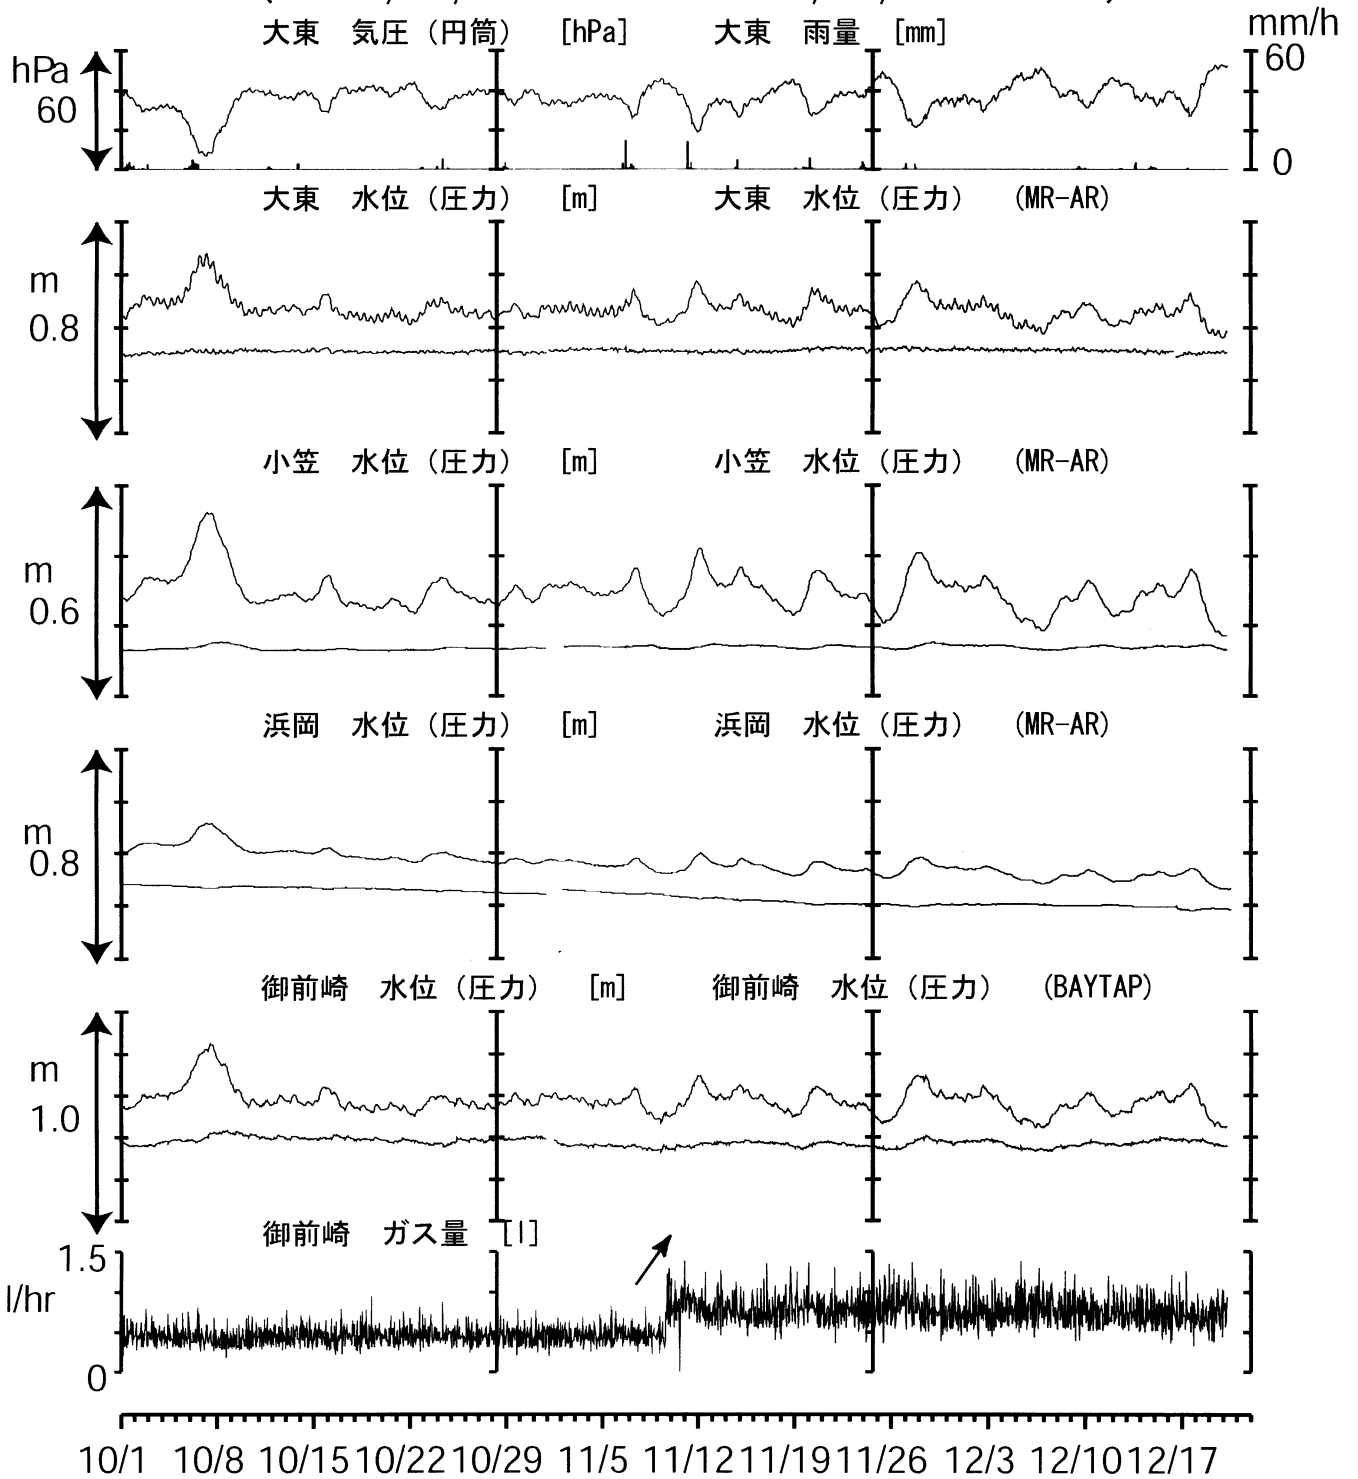


コメント:

*:雨量補正不十分, \$:保守.
 @:月初めの補正值のギャップは、
 解析プログラムの見かけ上のものである。
 御前崎ガス量が11月10日頃から増加して
 いるが、その原因は不明である。

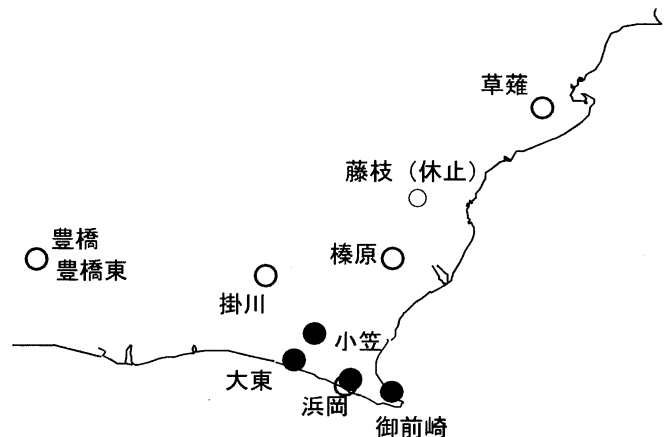

東海地域南部 地下水観測結果 長期 (時間値)

(2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

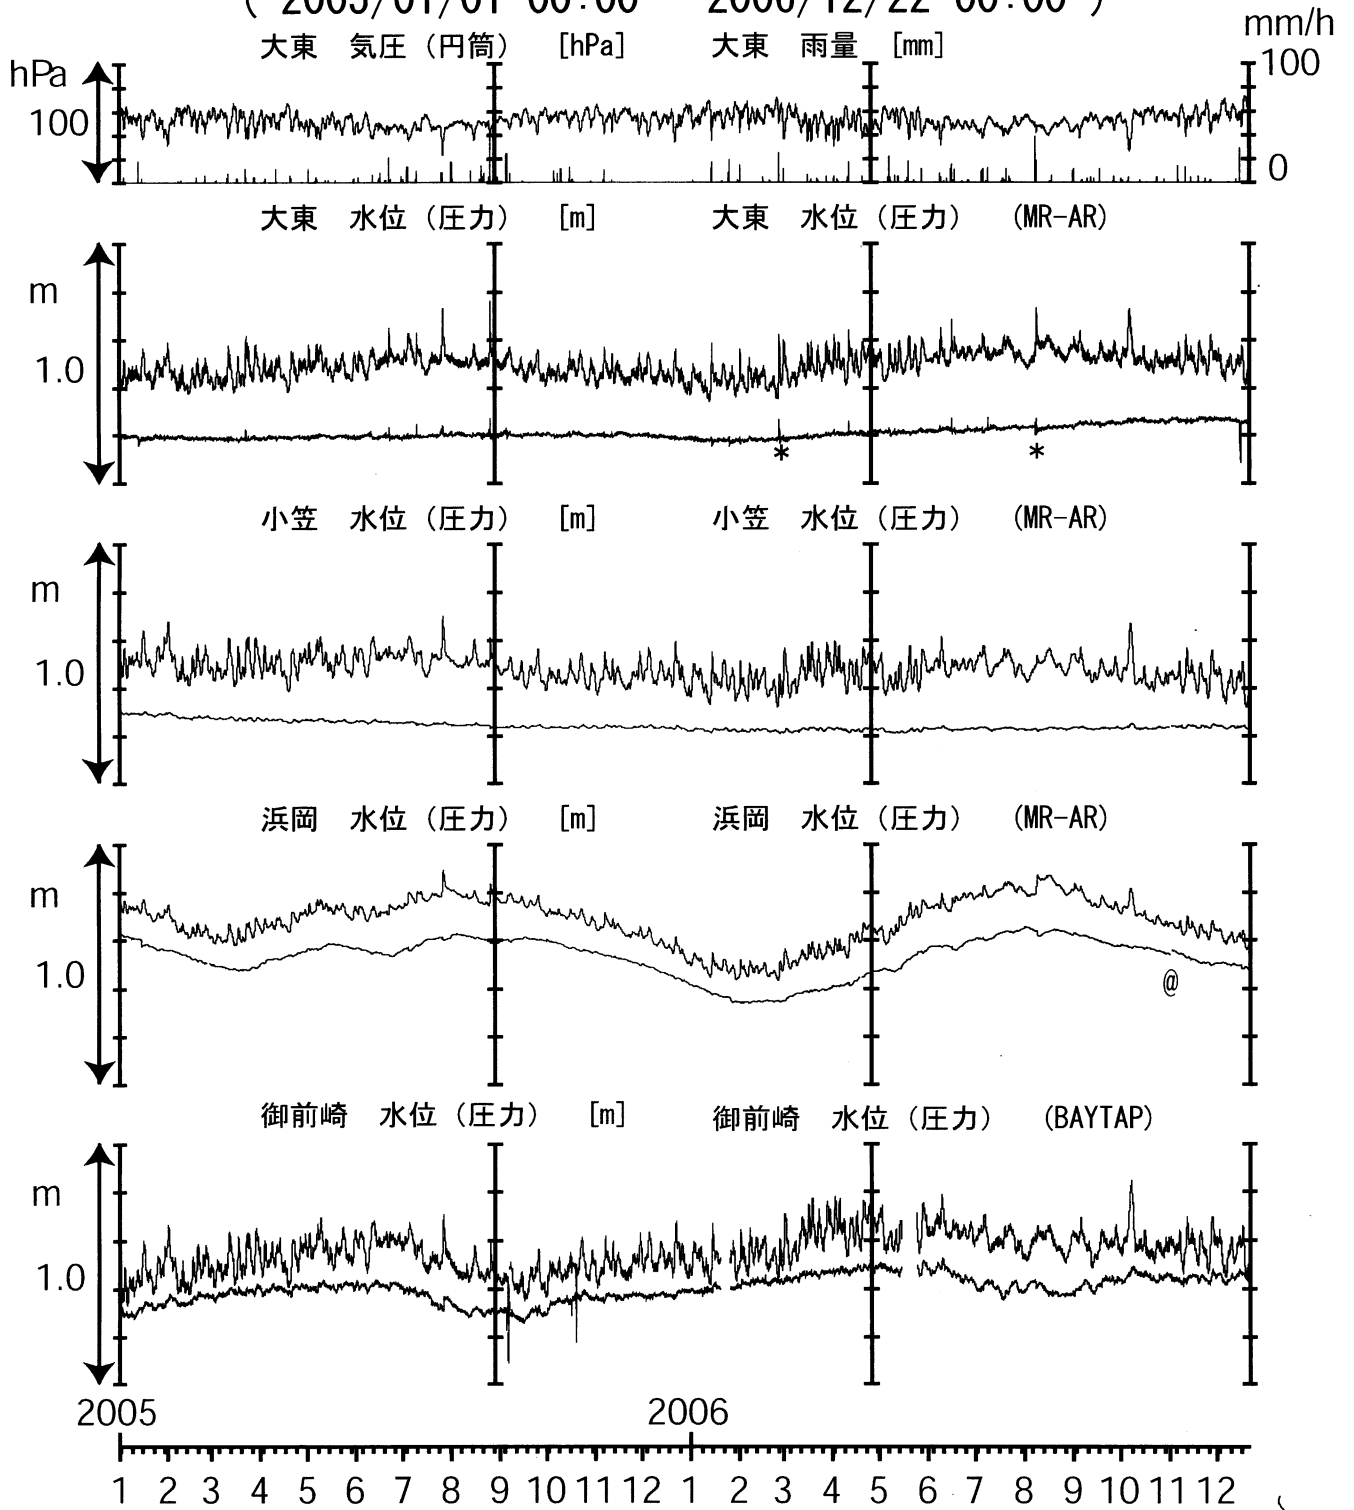

コメント:



*: 雨量補正不十分.

@: 月初めの補正値のギャップは、
解析プログラムの見かけ上のものである.




浜岡沈下・水位（時間値）

（ 2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00 ）

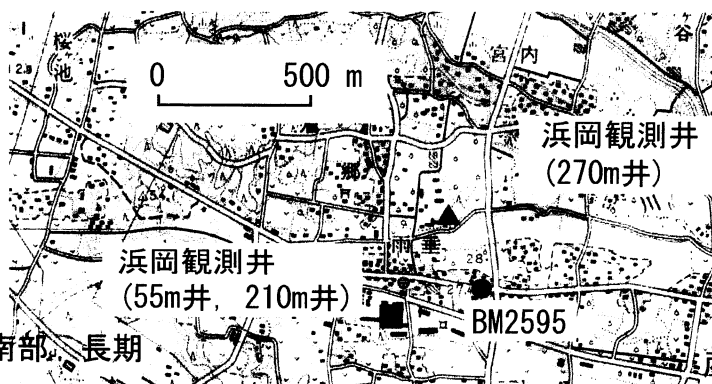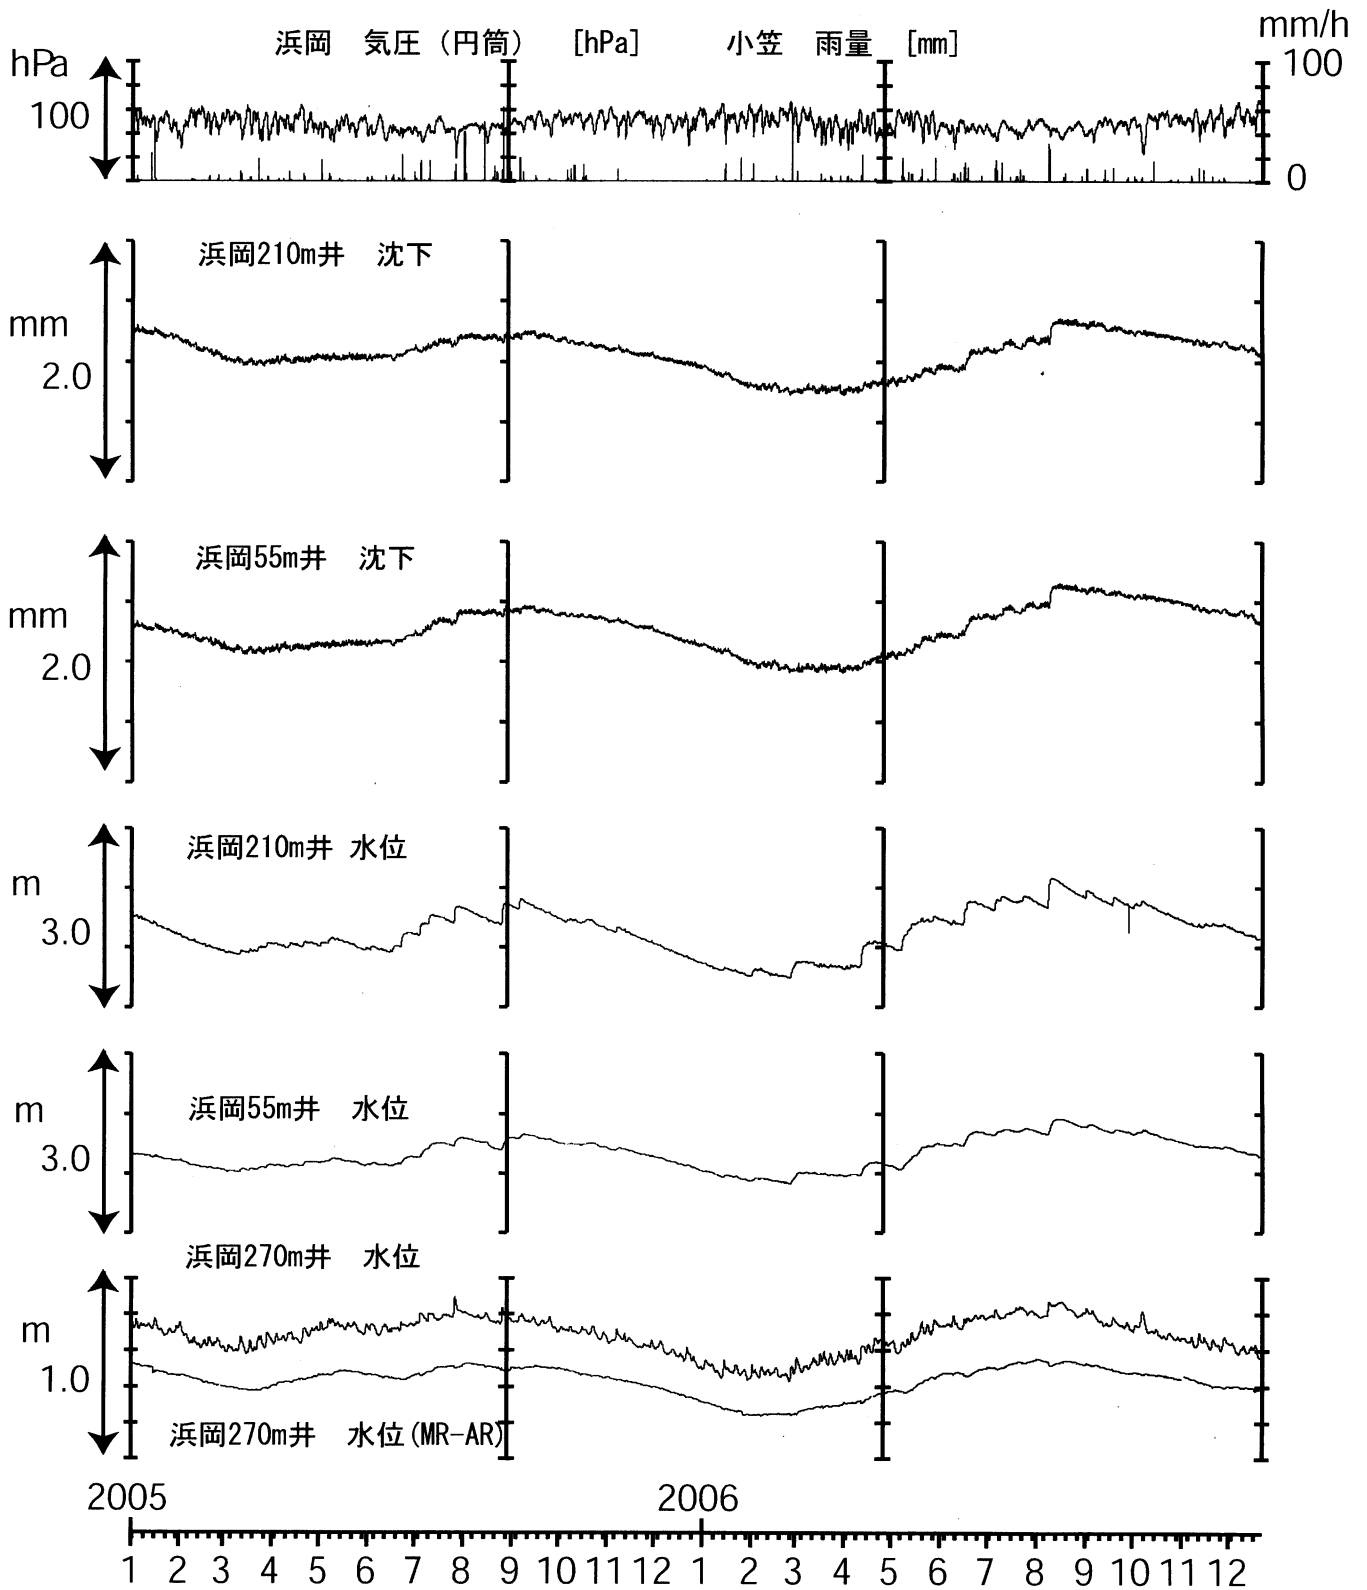

掛川沈下・水位（時間値）

（ 2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00 ）

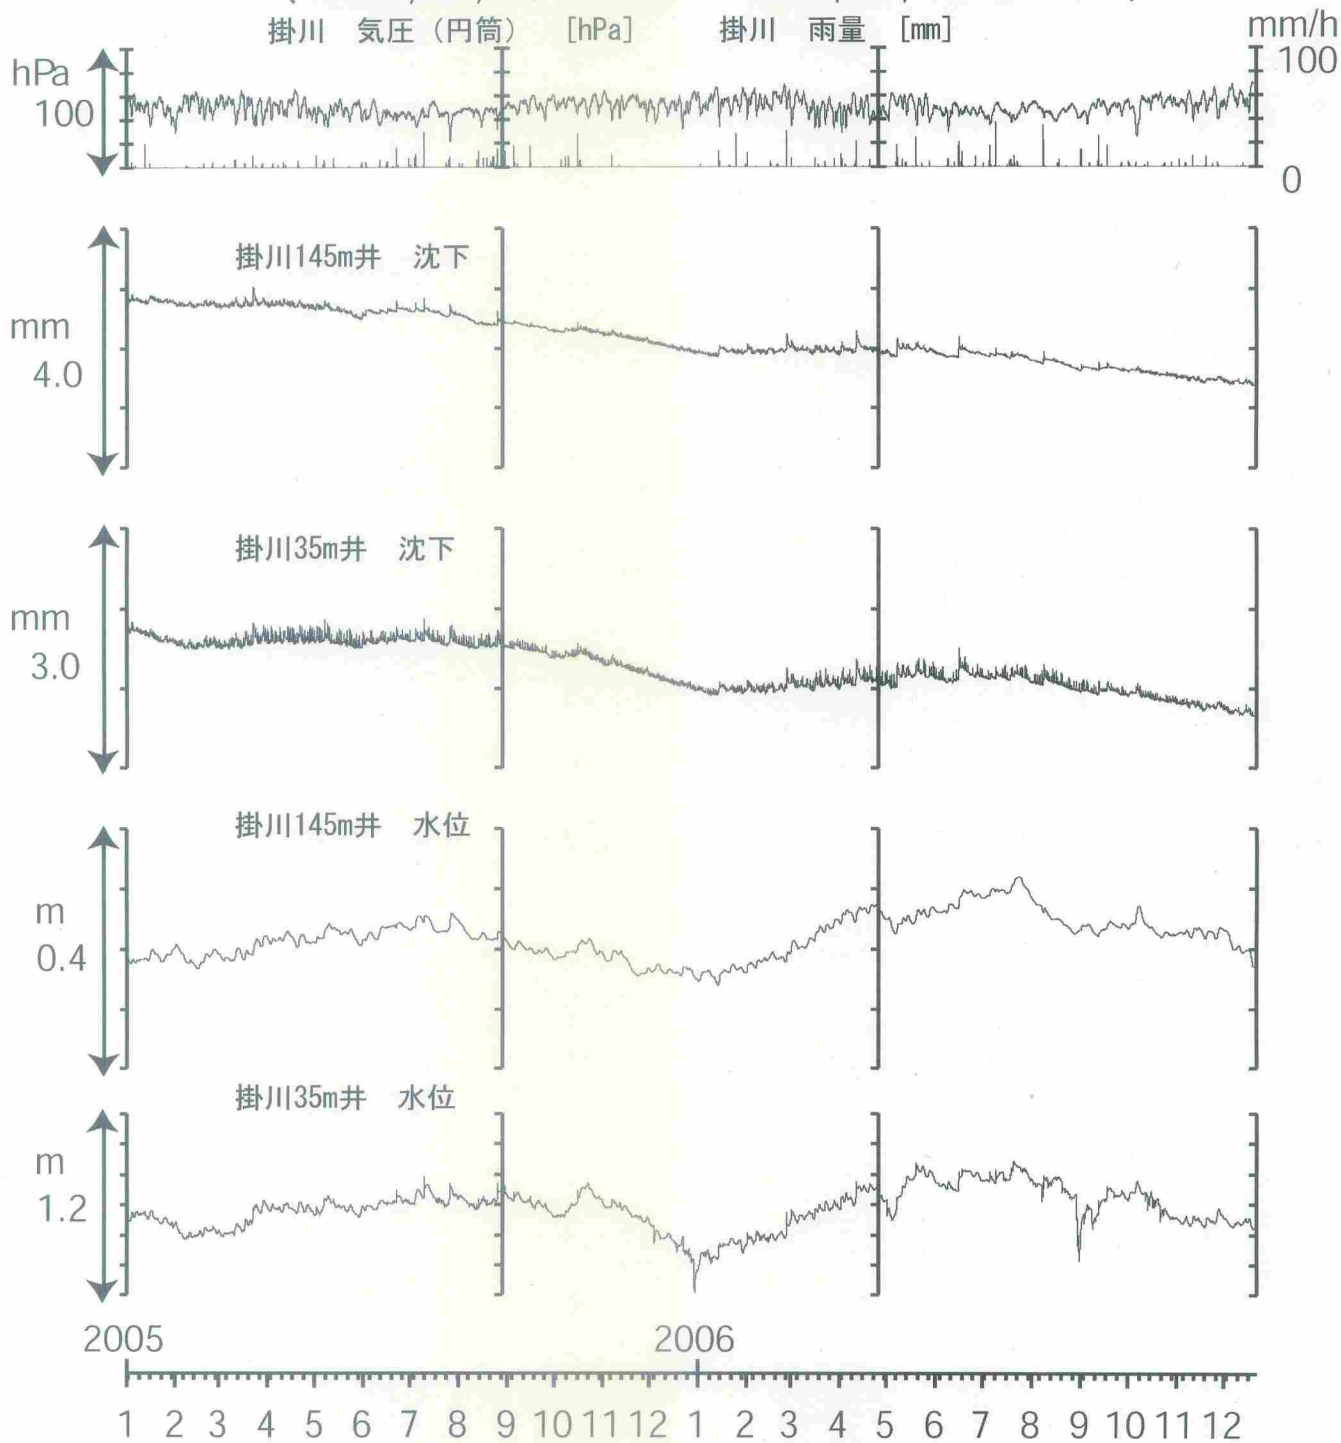


0 500 m



東海地域西部（豊橋・豊橋東）中期（時間値）

（ 2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00 ）

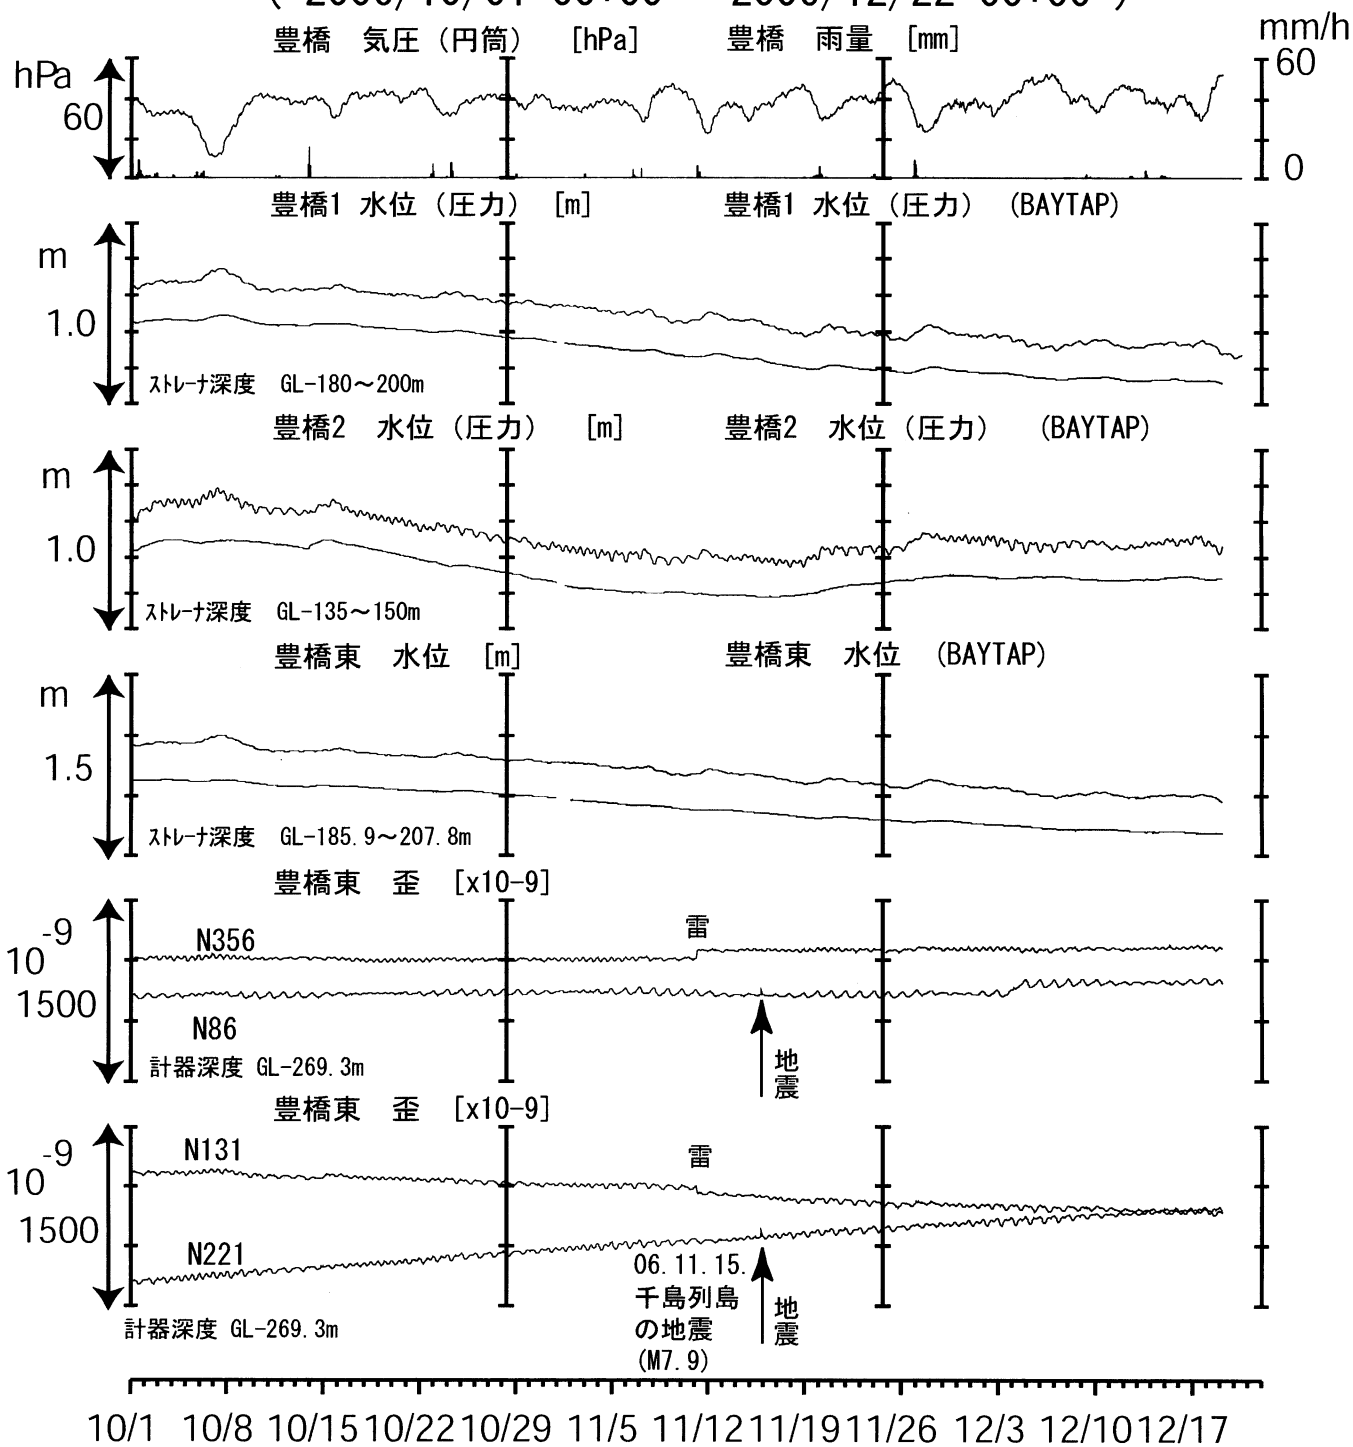


コメント：特記事項なし.



東海地域西部(豊橋・豊橋東 傾斜)中期 (時間値)

(2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

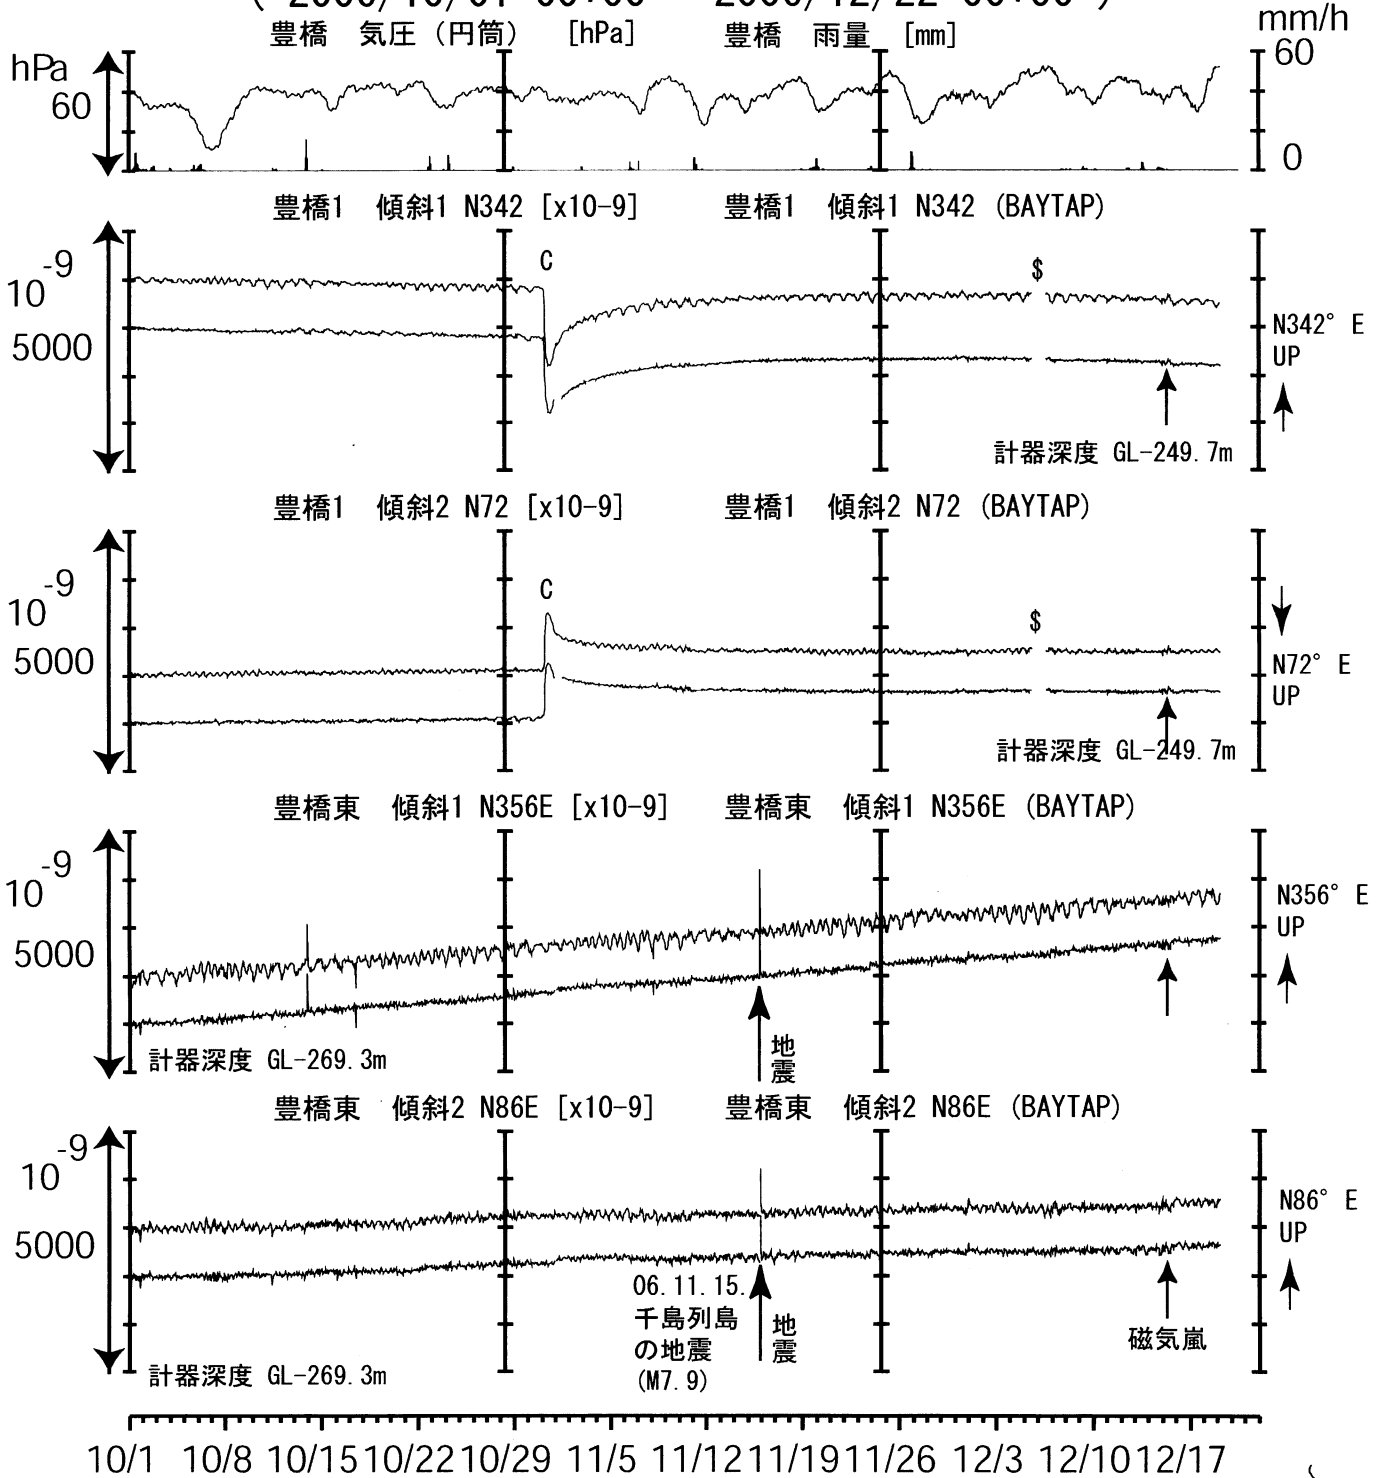

コメント：\$:保守


C:トンネル工事が原因と考えられる急激な伸びで歪計近傍で微小破壊が生じることによる変化と推定できるもの。
 (主歪解析結果と逆センスのステップ状変化に見えるもの。グラフ上では大きなステップを取り除いている)



東海地域西部（豊橋・歪）中期（時間値）

（2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00）


豊橋 気圧 (円筒) [hPa] 豊橋 雨量 [mm]

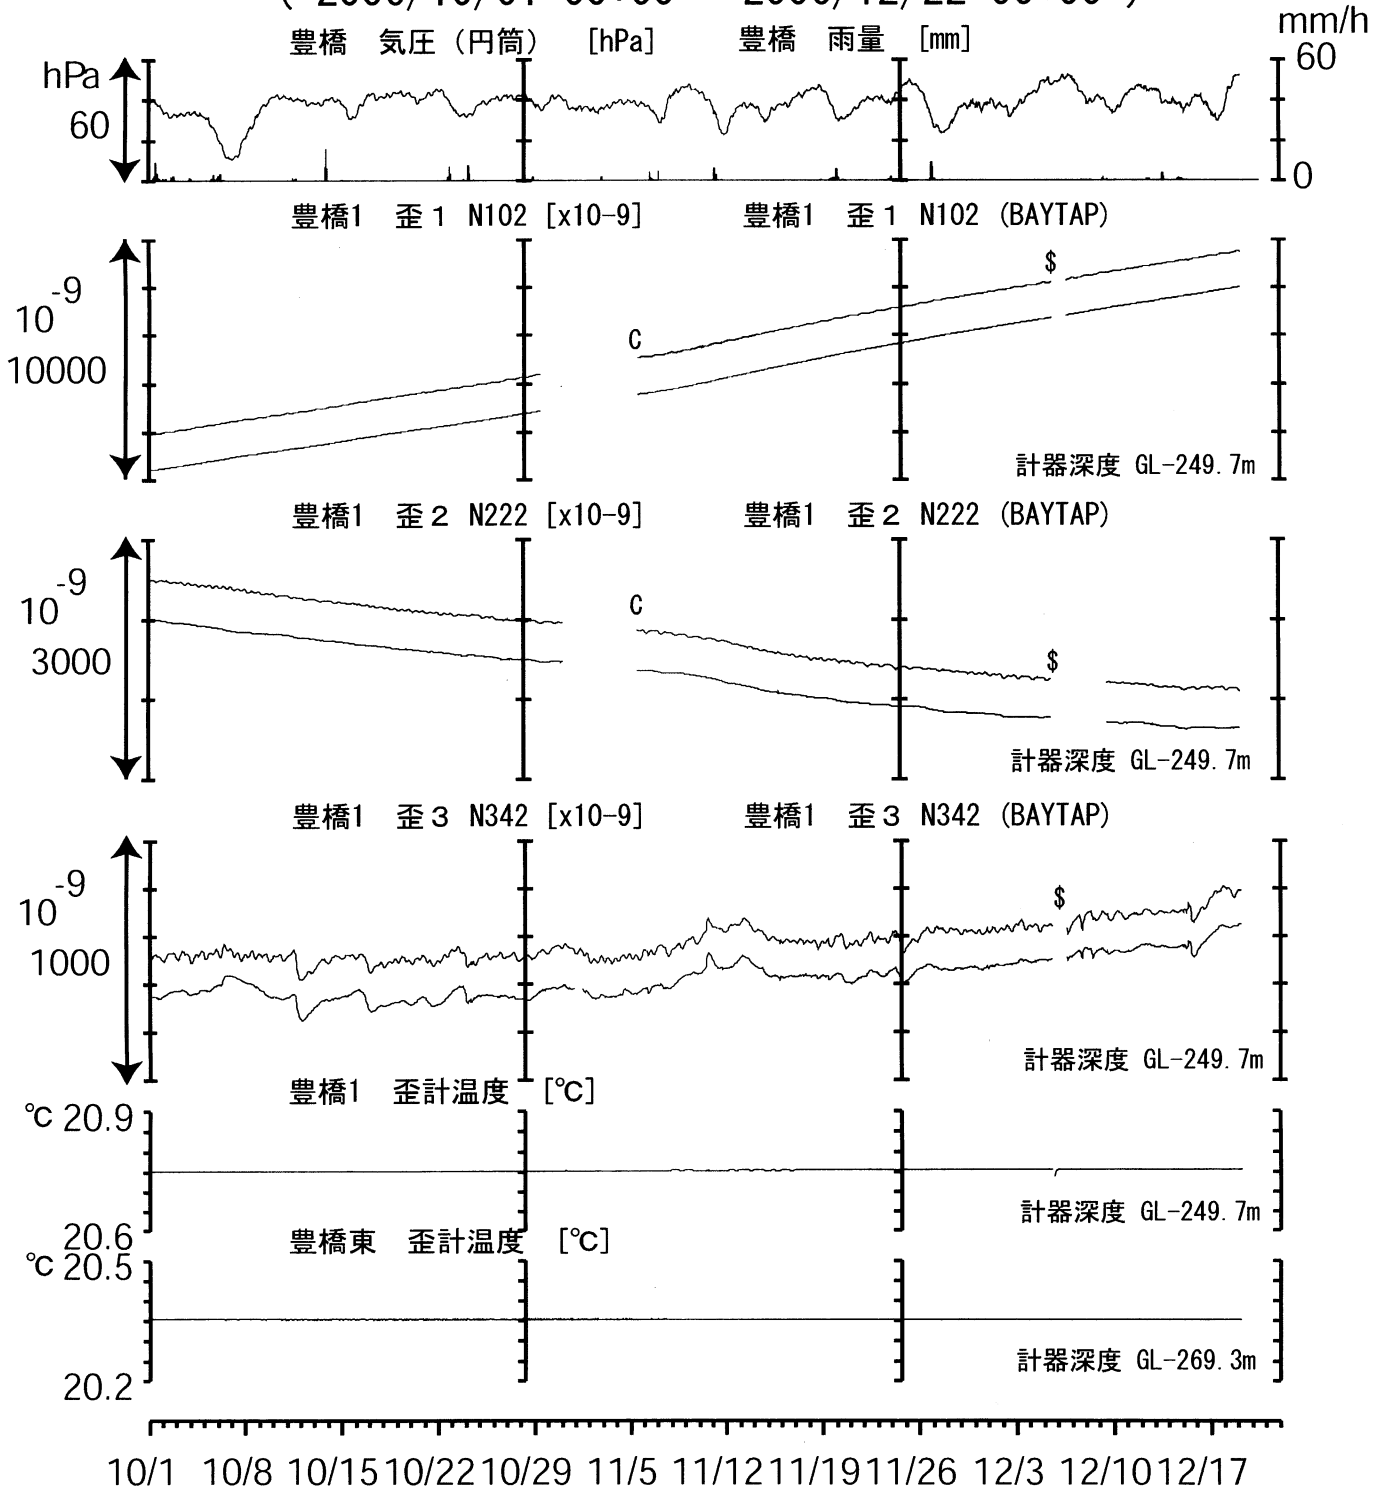


コメント：\$：保守。

C：トンネル工事が原因と考えられるN102方向の急激な伸びで歪計近傍で微小破壊が生じることによる変化と推定できるもの。


（主歪解析結果と逆センスのステップ状変化に見えるもの。グラフ上では大きなステップを取り除いている）

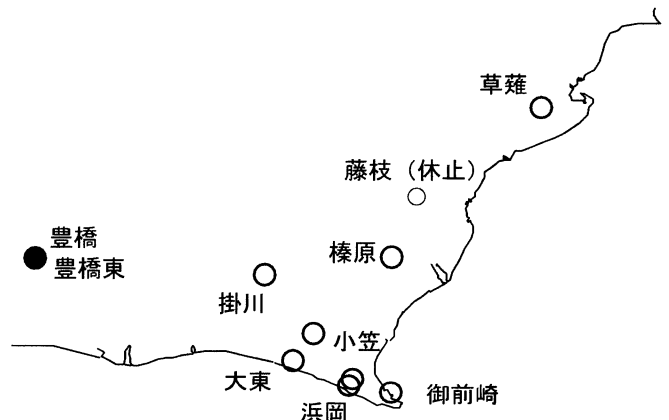

東海地域西部（豊橋東 歪）中期（時間値） （2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00）

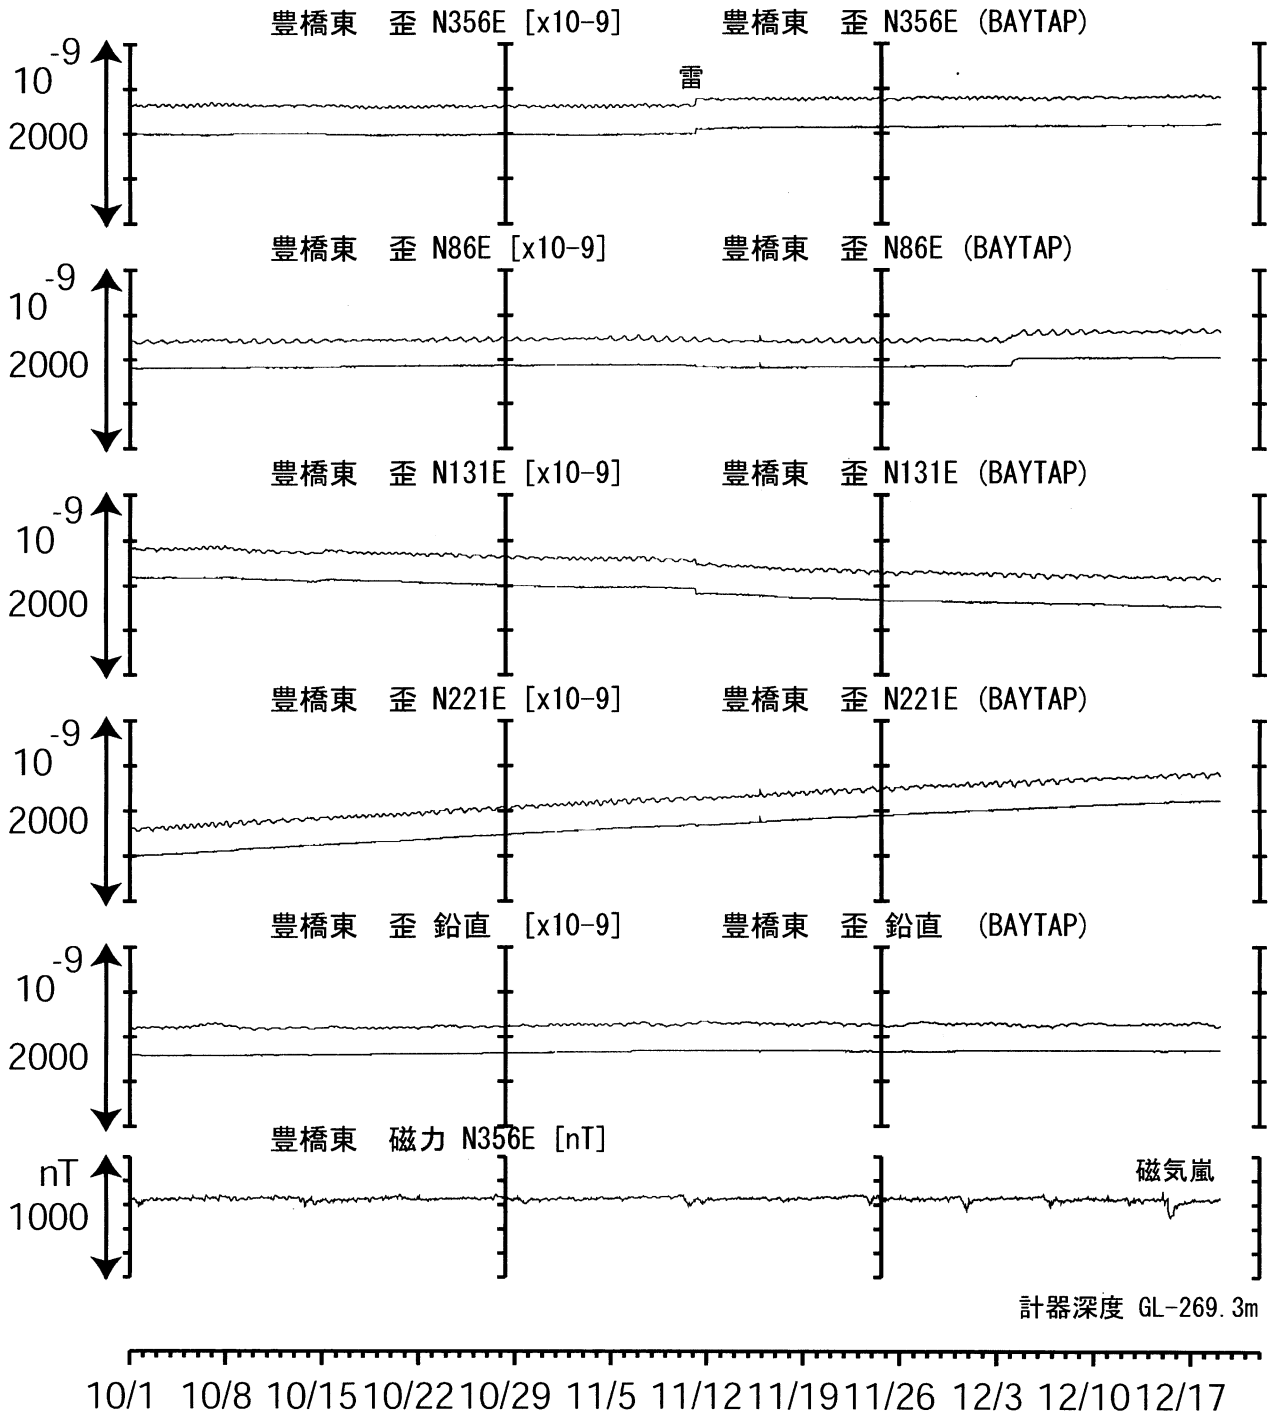


コメント：特記事項なし。

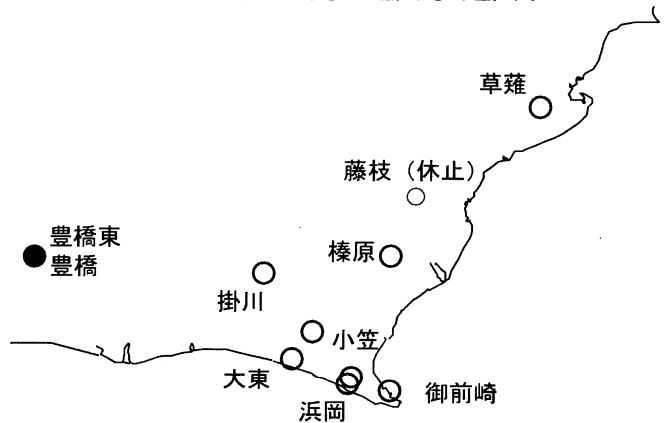

東海地域西部（豊橋・豊橋東）長期（時間値）

（ 2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00 ）

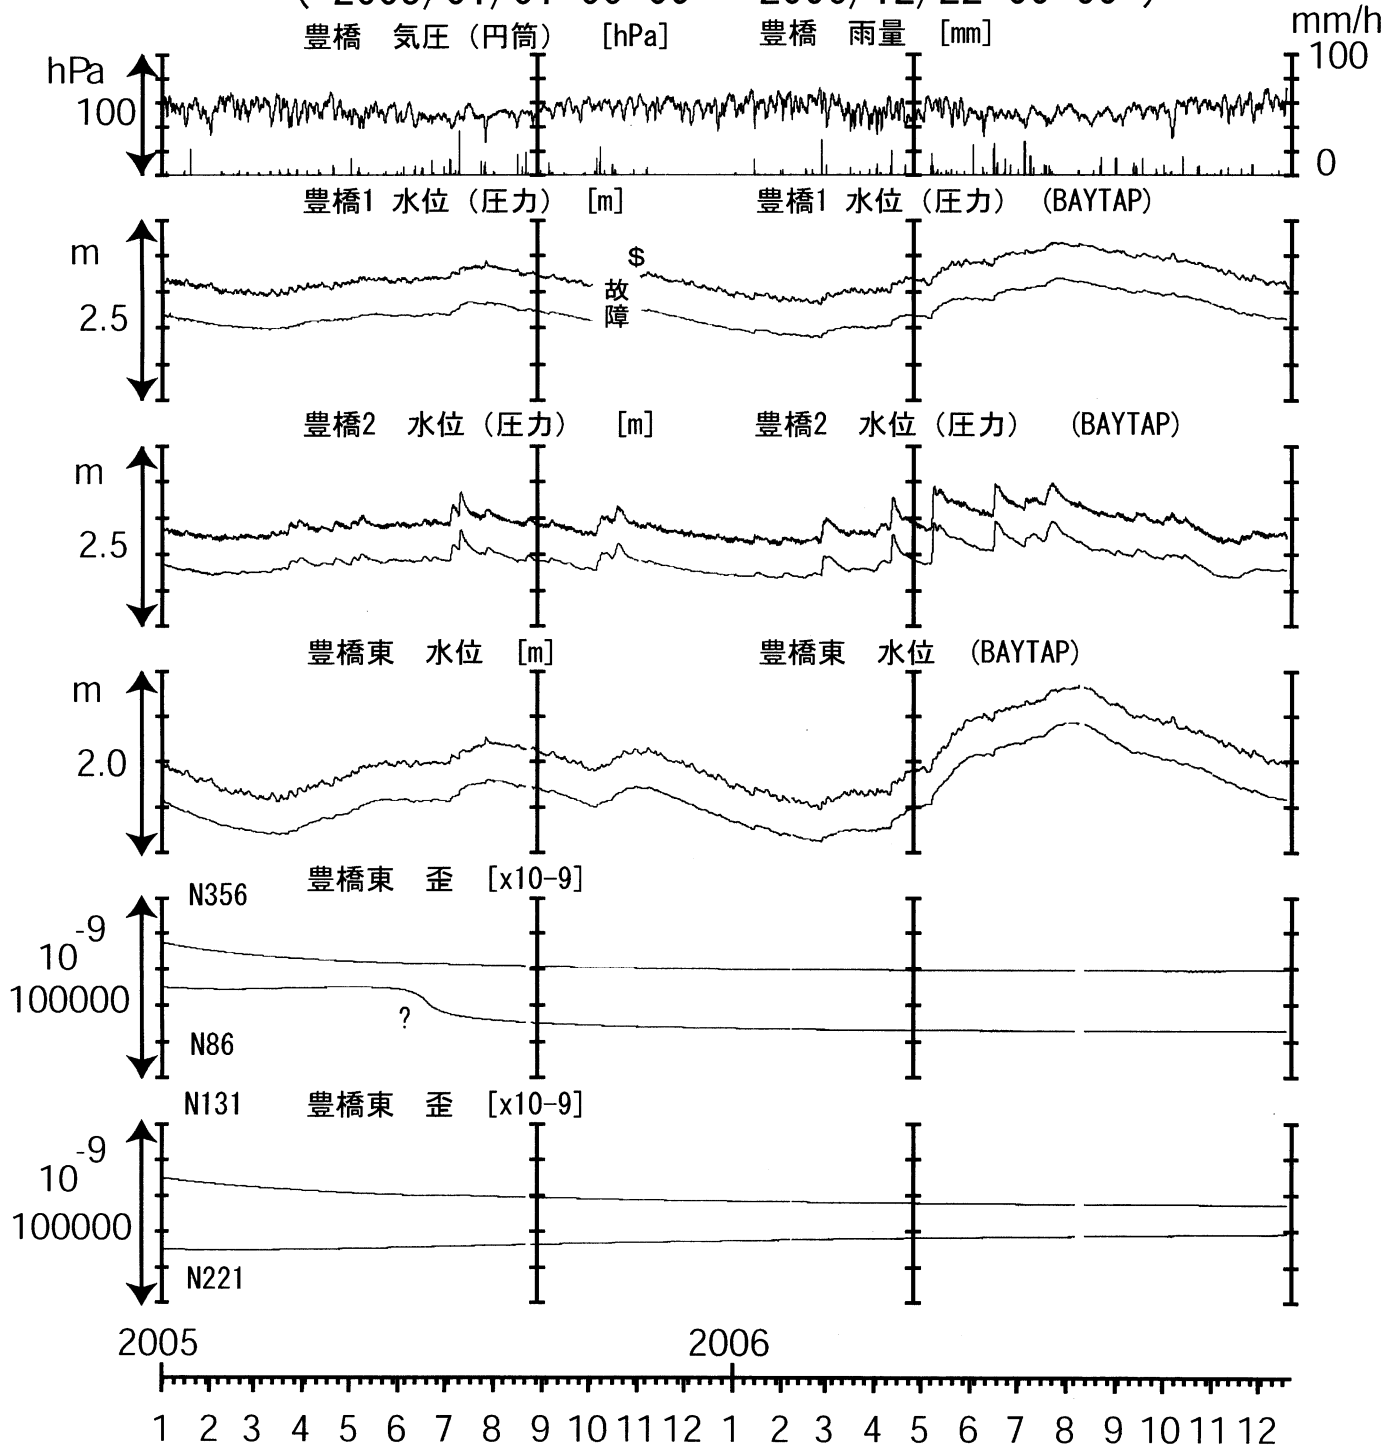

コメント：\$;保守. ?;原因不明.




東海地域西部(豊橋・豊橋東 傾斜)長期(時間値)


(2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

豊橋 気圧 (円筒) [hPa] 豊橋 雨量 [mm]


mm/h
100
0

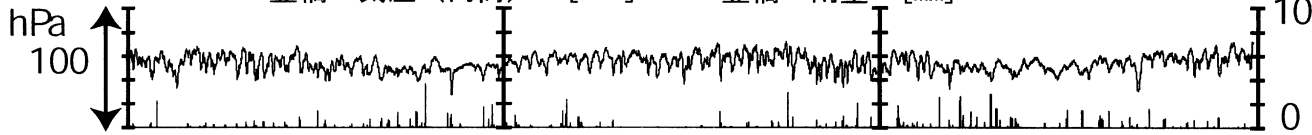


豊橋1 傾斜1 N342 [x10⁻⁹]

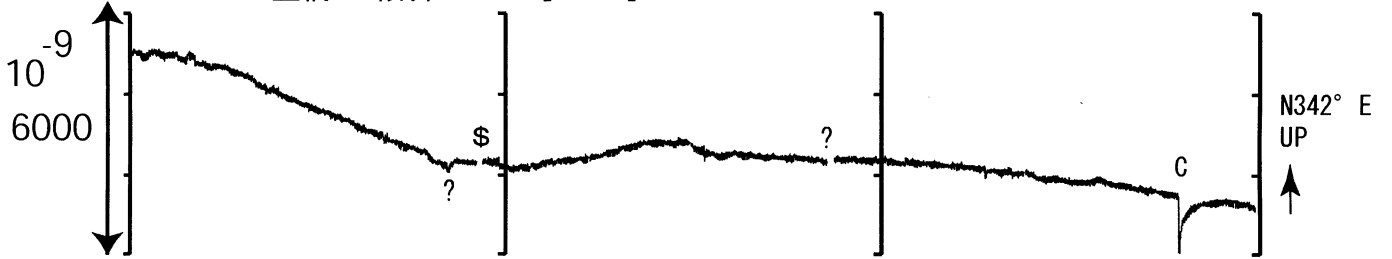


豊橋1 傾斜2 N72 [x10⁻⁹]

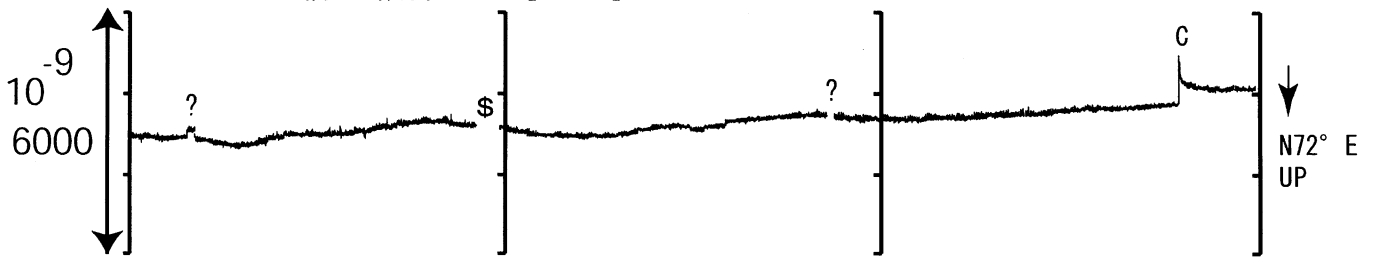

豊橋東 傾斜1 N356E [x10⁻⁹]

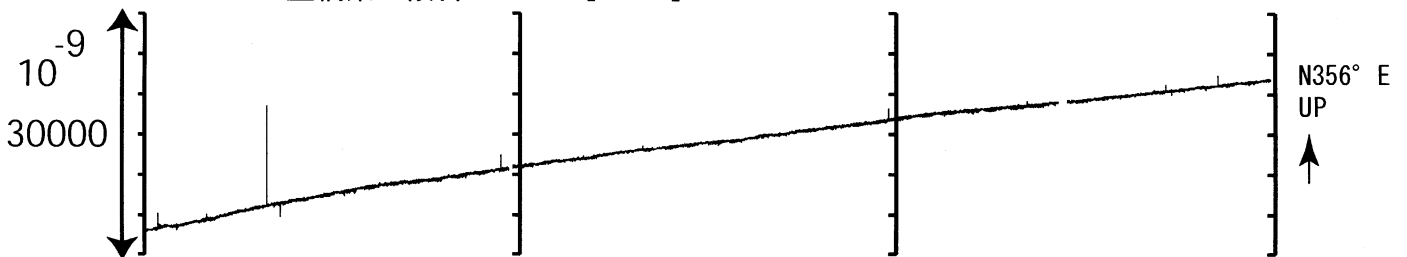

豊橋東 傾斜2 N86E [x10⁻⁹]

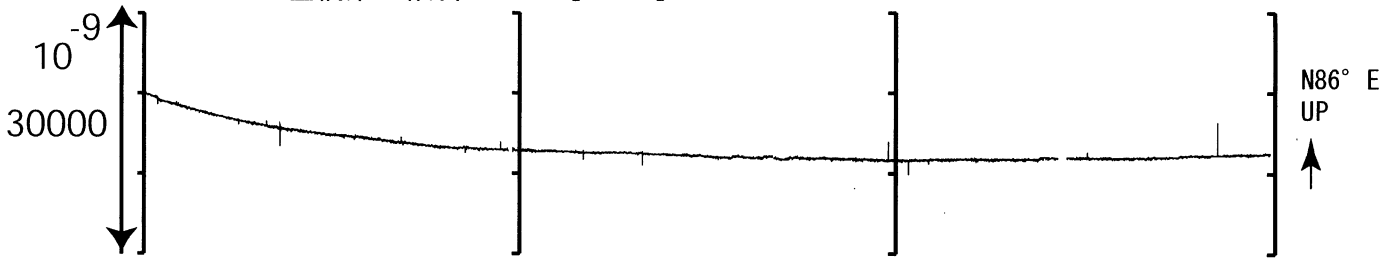

2005

2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


コメント: \$;保守. ?;原因不明.

G: トンネル工事が原因と考えられるN102方向の急激な伸びで歪計近傍で微小破壊が生じる



東海地域西部（豊橋・歪）長期（時間値）

（ 2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00 ）

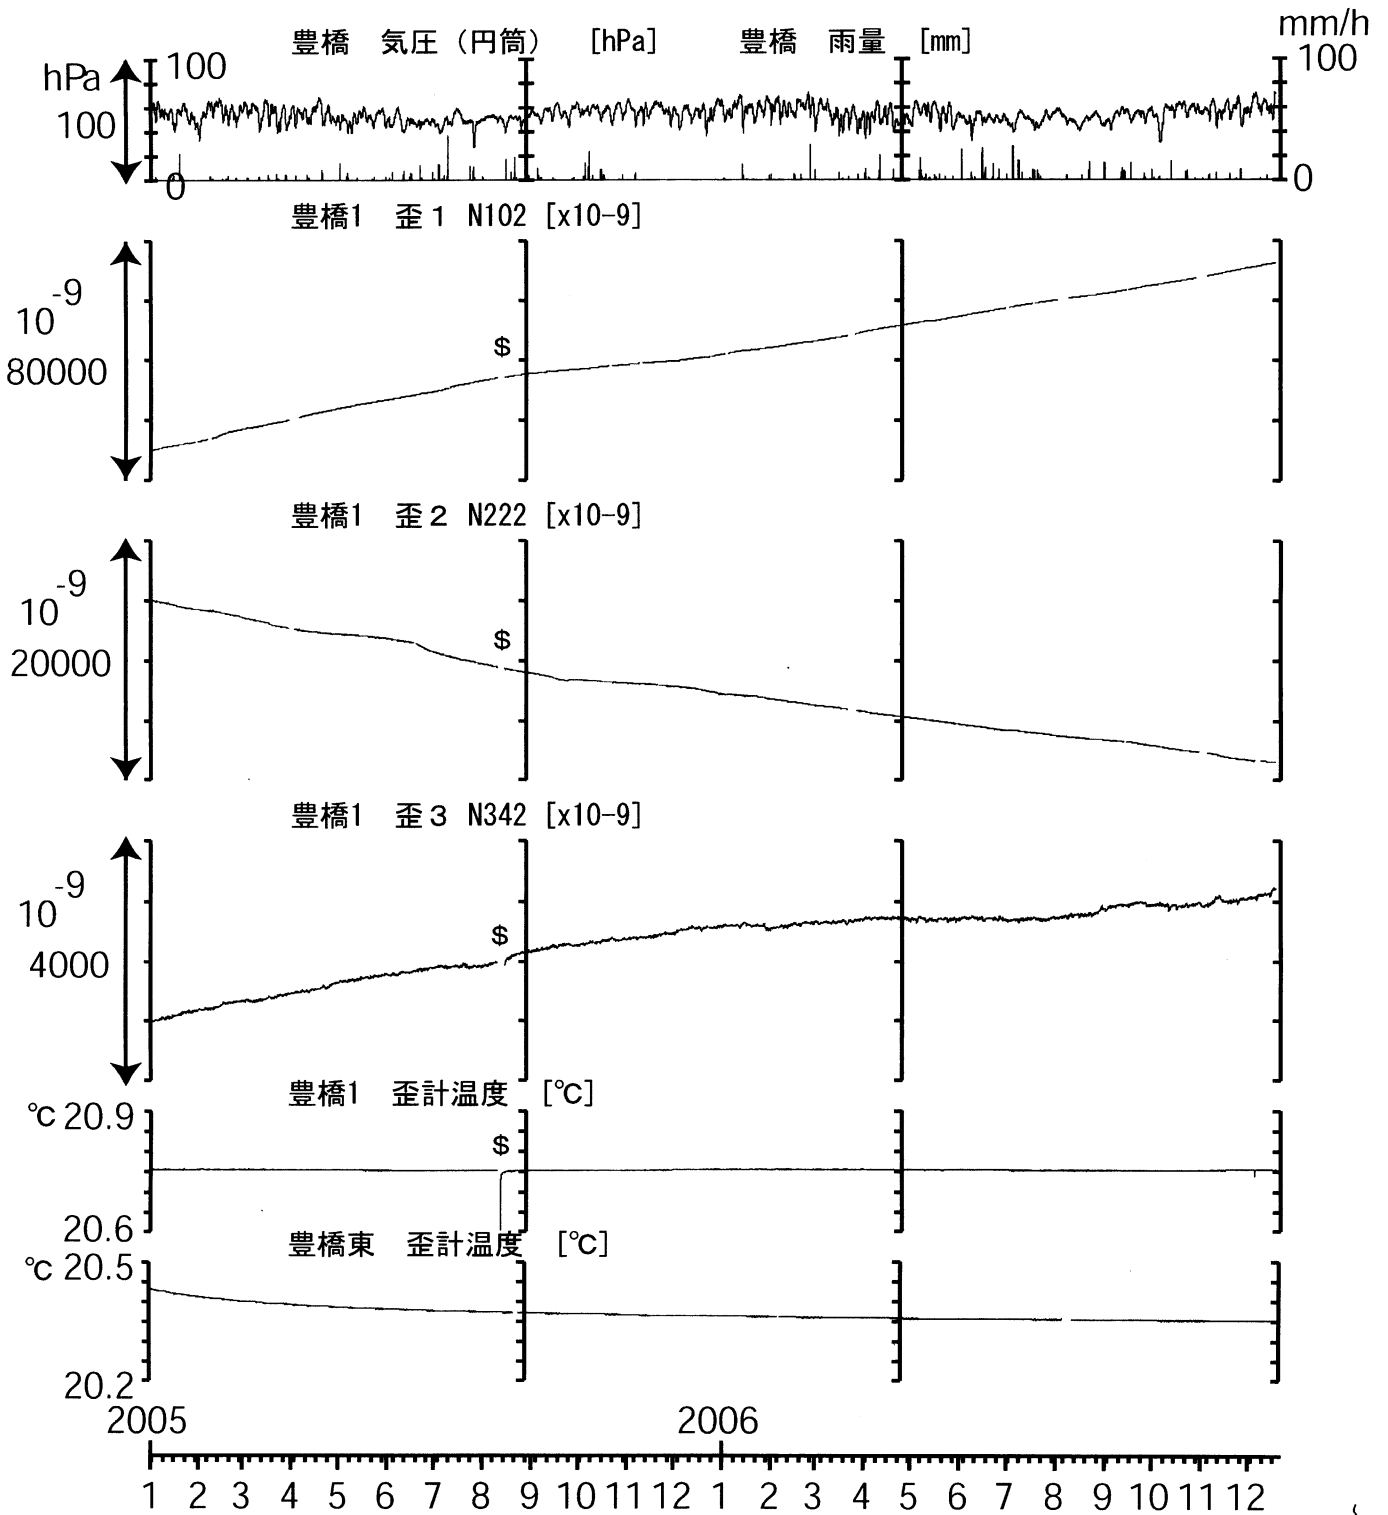


コメント：\$;保守.




東海地域西部（豊橋東 歪）長期（時間値）

（ 2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00 ）

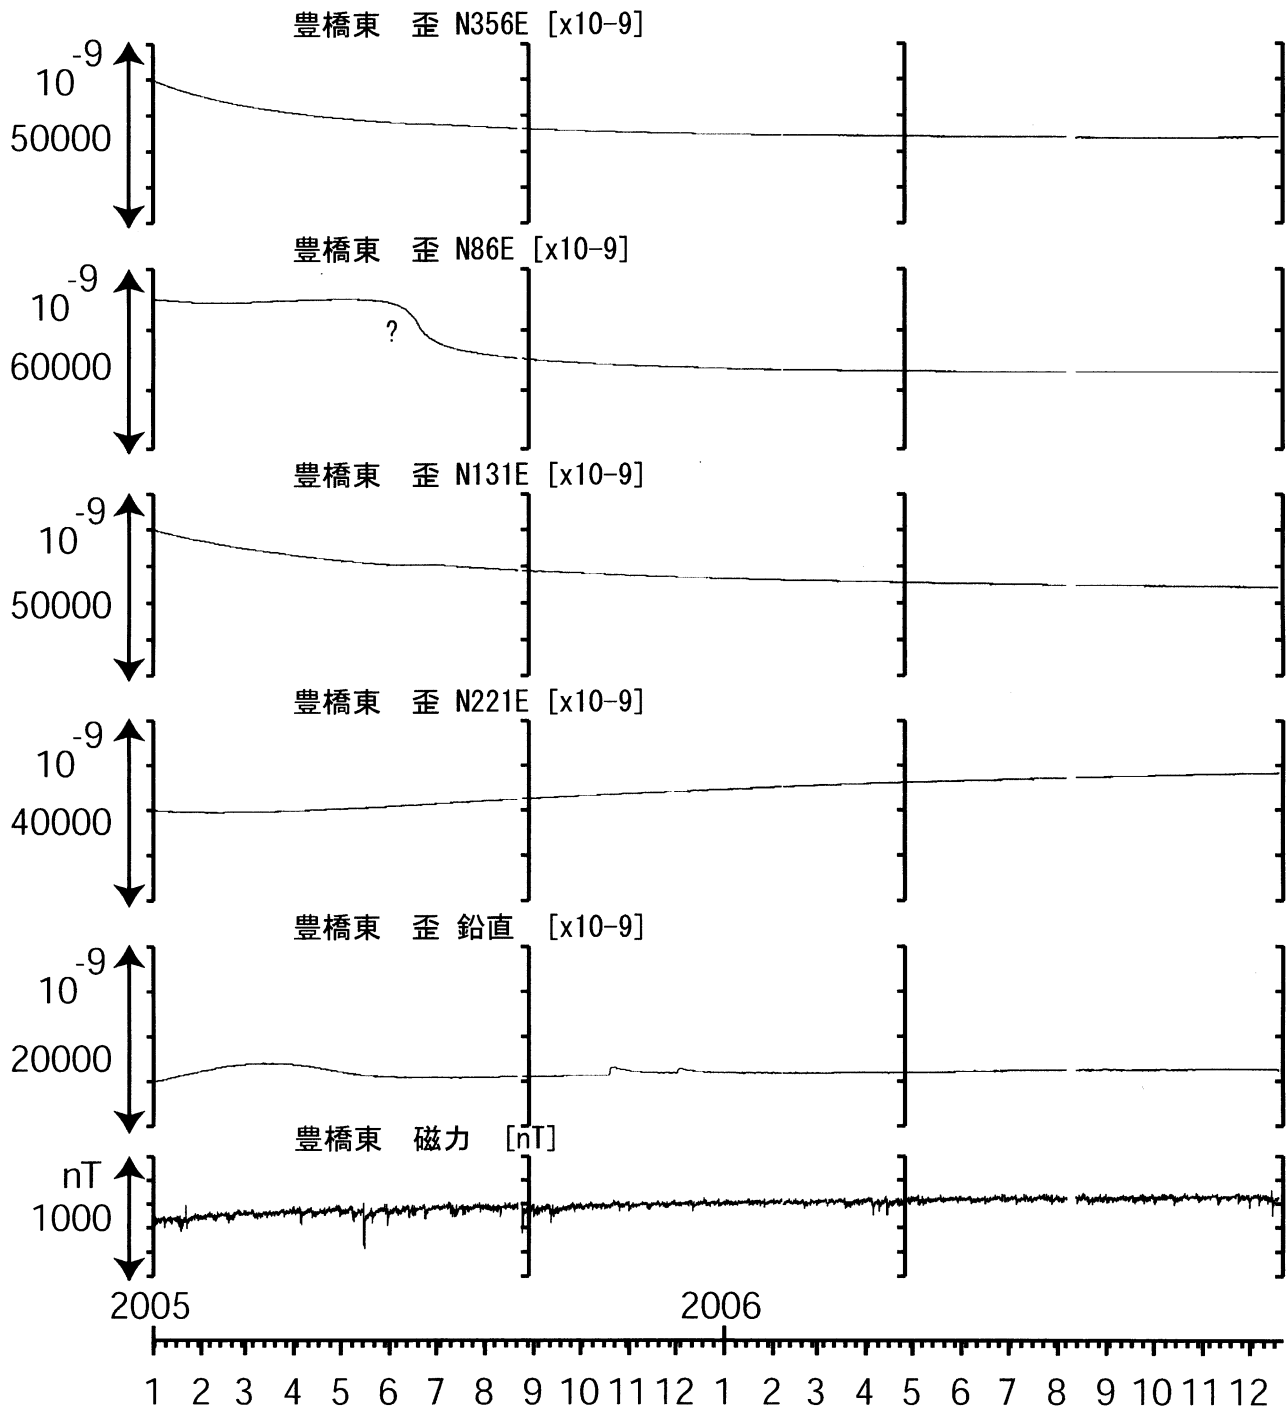


コメント：?;原因不明.

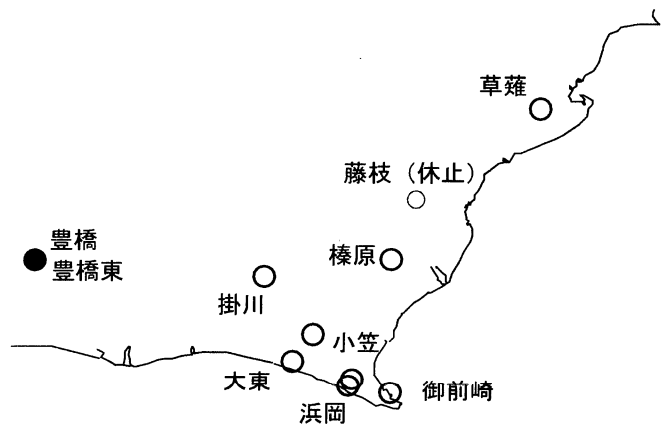

豊橋1:主歪解析


(1999/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

トンネル工事期間 2002年6月末~2004年7月

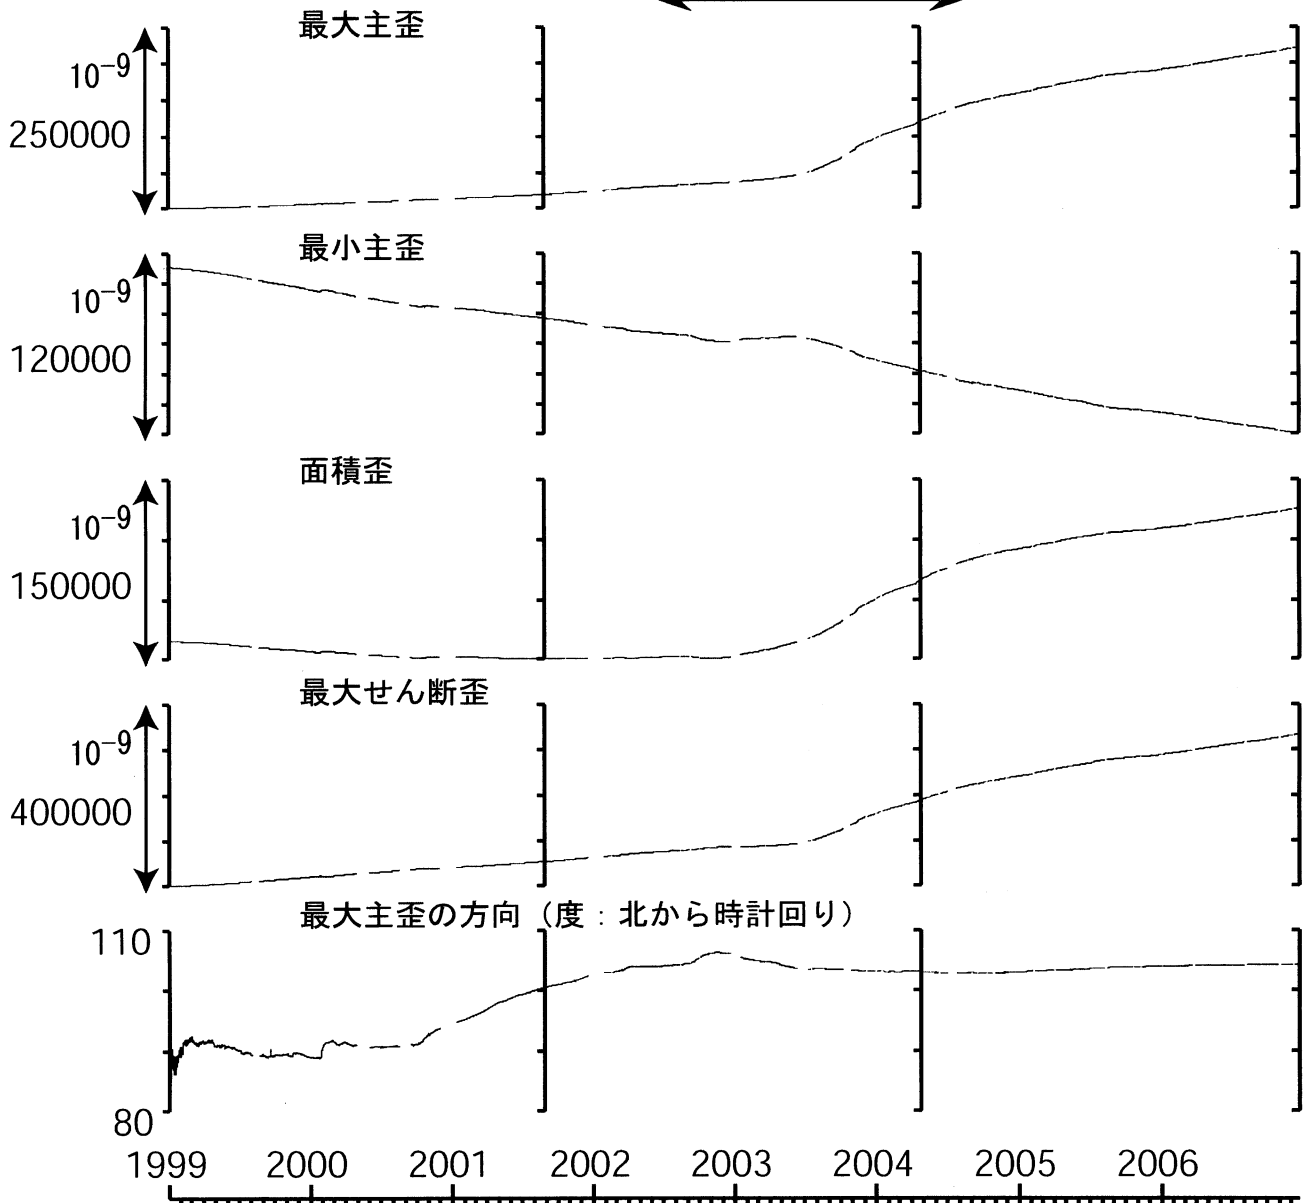

コメント:


ステップ状の変化を除去した上で、解析を行った。
 主歪解析の起点は1999年1月1日
 2002年6月末~2004年7月の期間、
 観測点の西方200mでトンネル工事があった。
 主に、2002年9月初めからの歪2 (N222) の変化と
 2003年4月頃からの歪1 (N102) の上昇加速と
 2004年9月頃からの減速により、
 解析結果に影響が出ている。

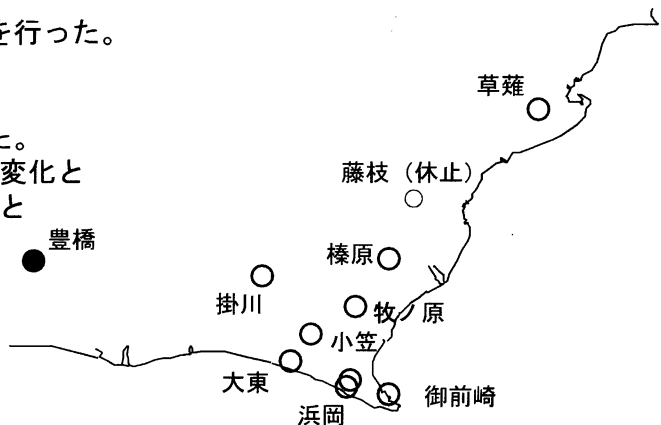

5. 0E-8/1day

伸び ←→ 縮み ←→

豊橋1:主歪の時間変化

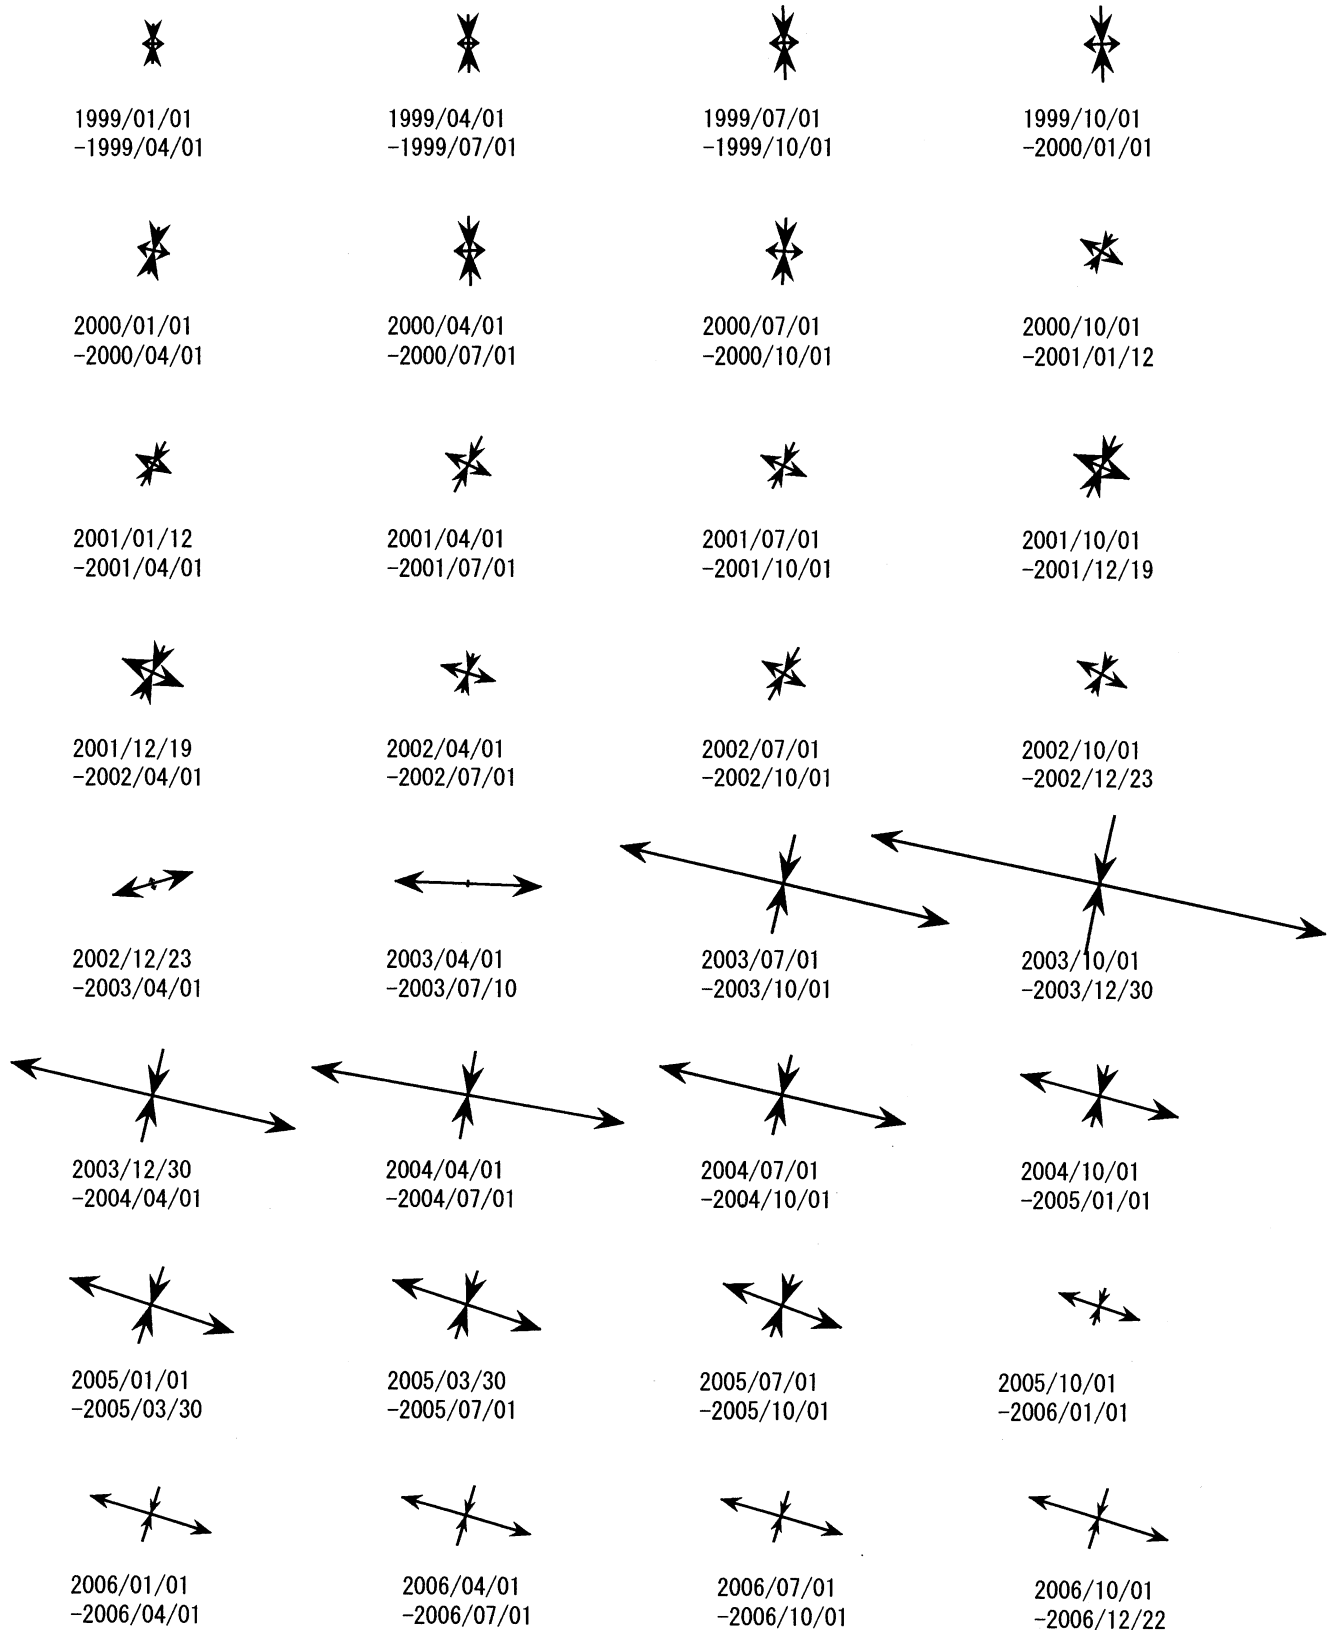

コメント:


ステップ状の変化を除去した上で、解析を行った。

2002年6月末~2004年7月の期間、観測点の西方200mでトンネル工事があった。


主に、2002年9月初めからの歪2 (N222) の変化と2003年4月頃からの歪1 (N102) の上昇加速と2004年9月頃からの減速により、解析結果に影響が出ている。

豊橋東：主歪解析

(2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

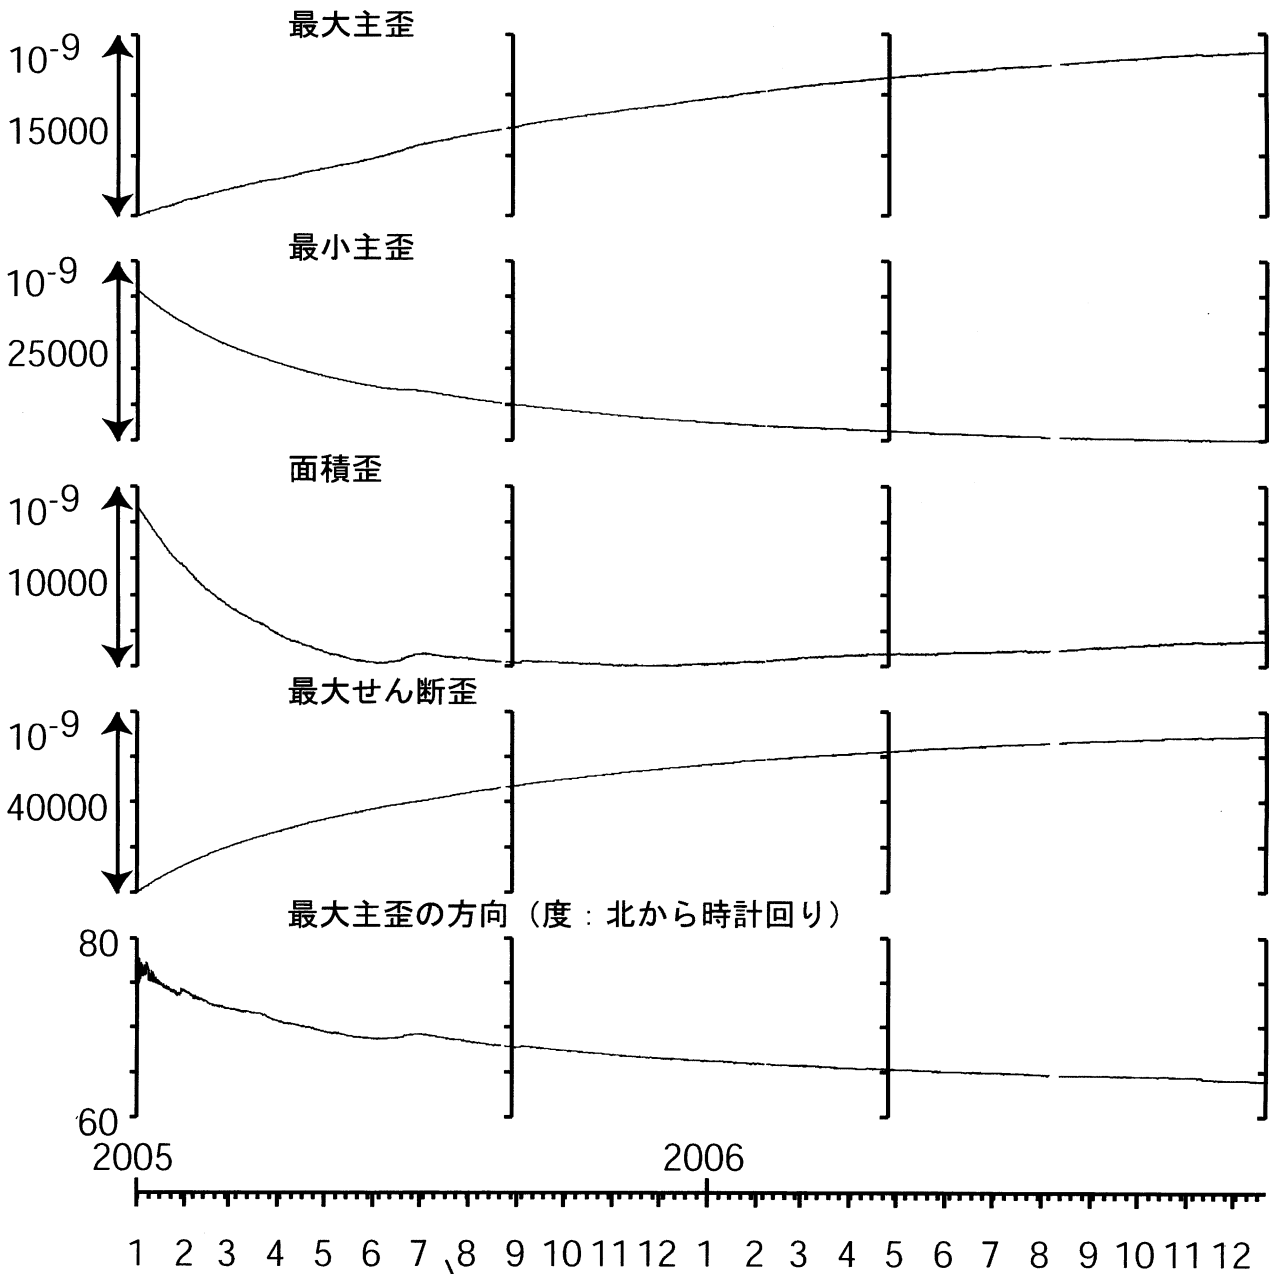

1.0E-8 / 1 day
 伸び 縮み

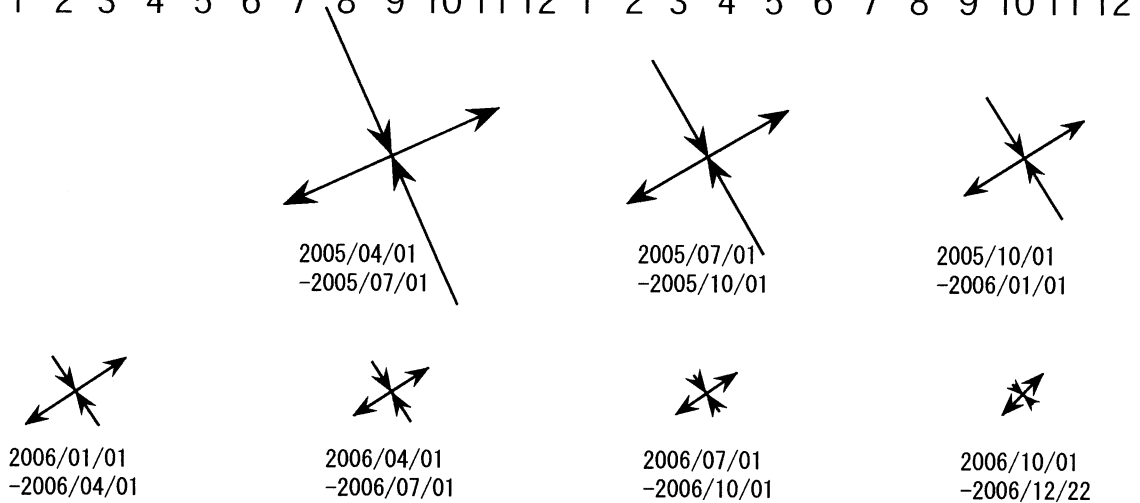


コメント：

N356, N131, N221の3成分による主歪解析結果を示す


伊豆半島東部 地下水位・自噴量 中期 (時間値)

(2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

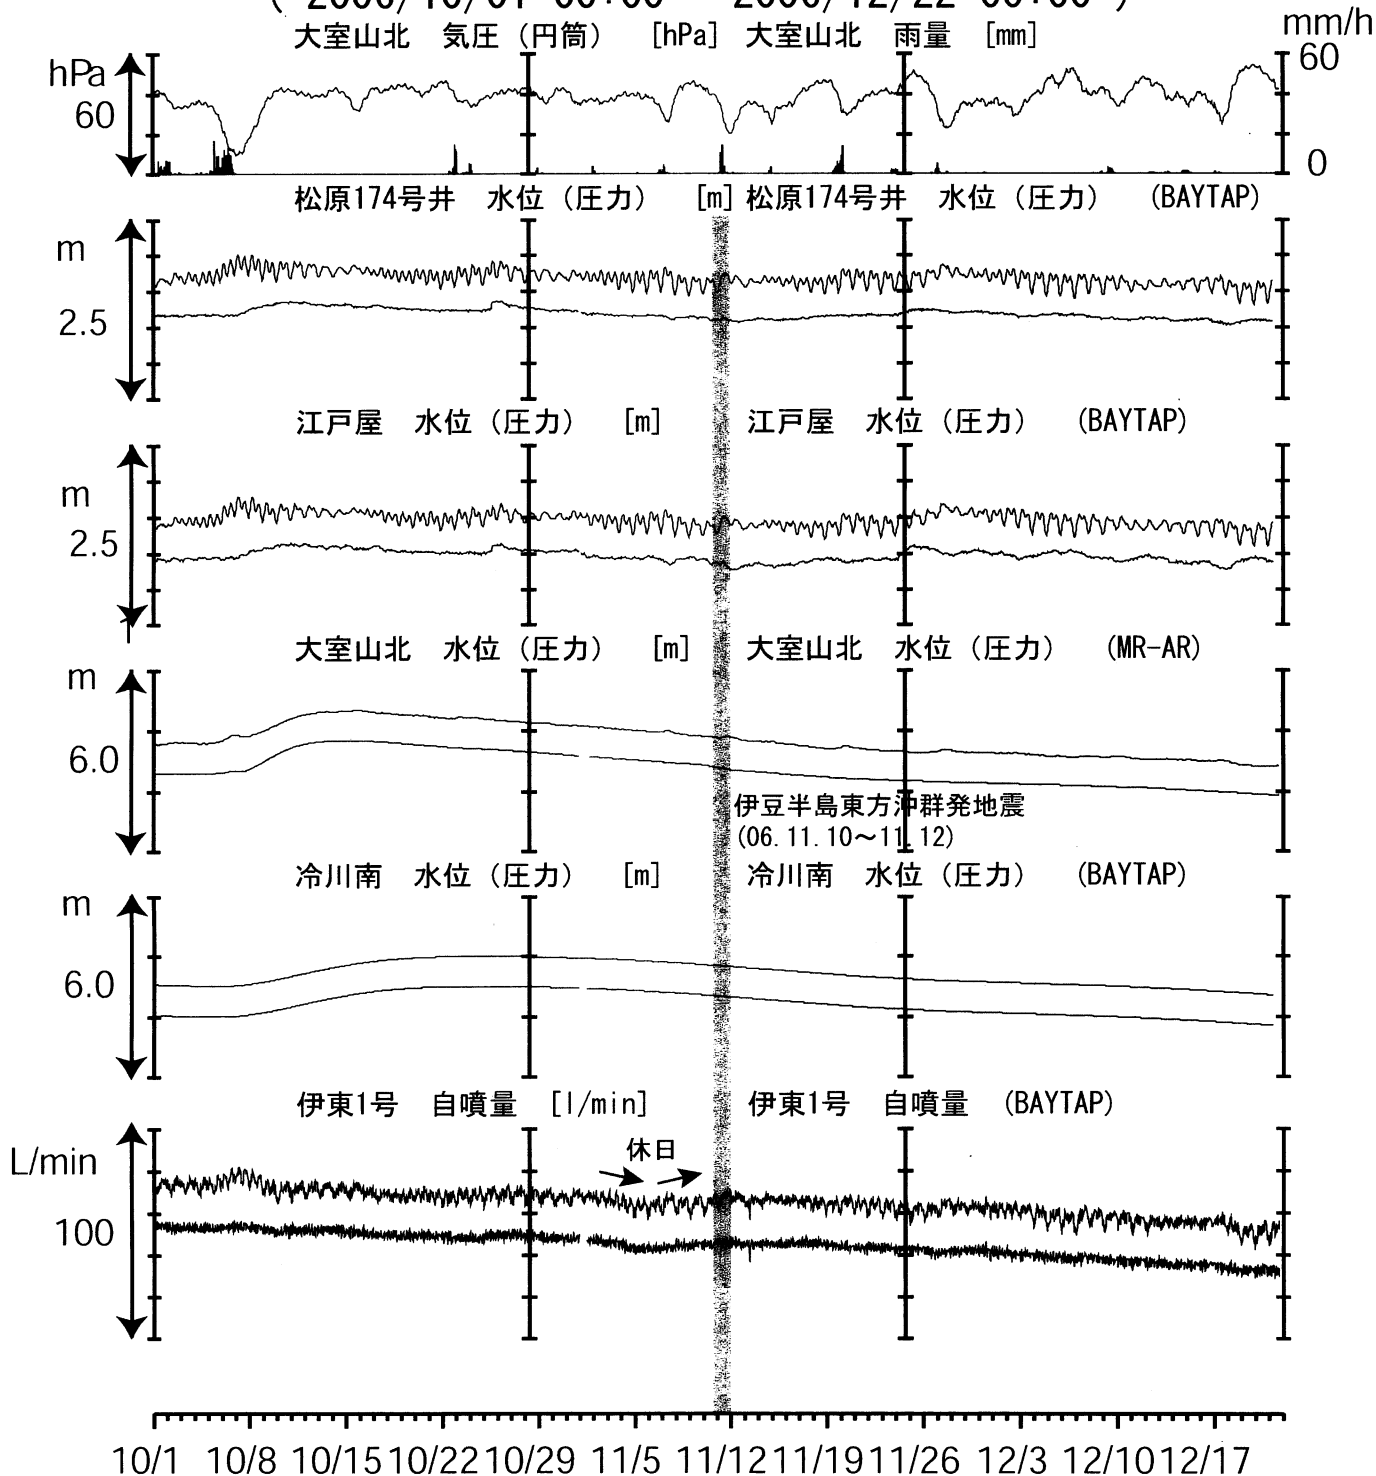


コメント :

松原174号井は静岡県による観測。
 伊東1・6は、休日・年末年始に周囲の温泉使用量が増加するため、自噴量が減少する。
 2006年11月10~12日の伊豆半島東方沖群発地震に伴って大室山北観測井で地下水位の低下が認められた。

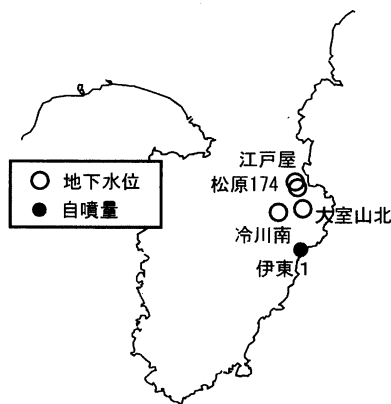


伊豆半島東部 地下水位・自噴量 長期 (時間値)

(2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

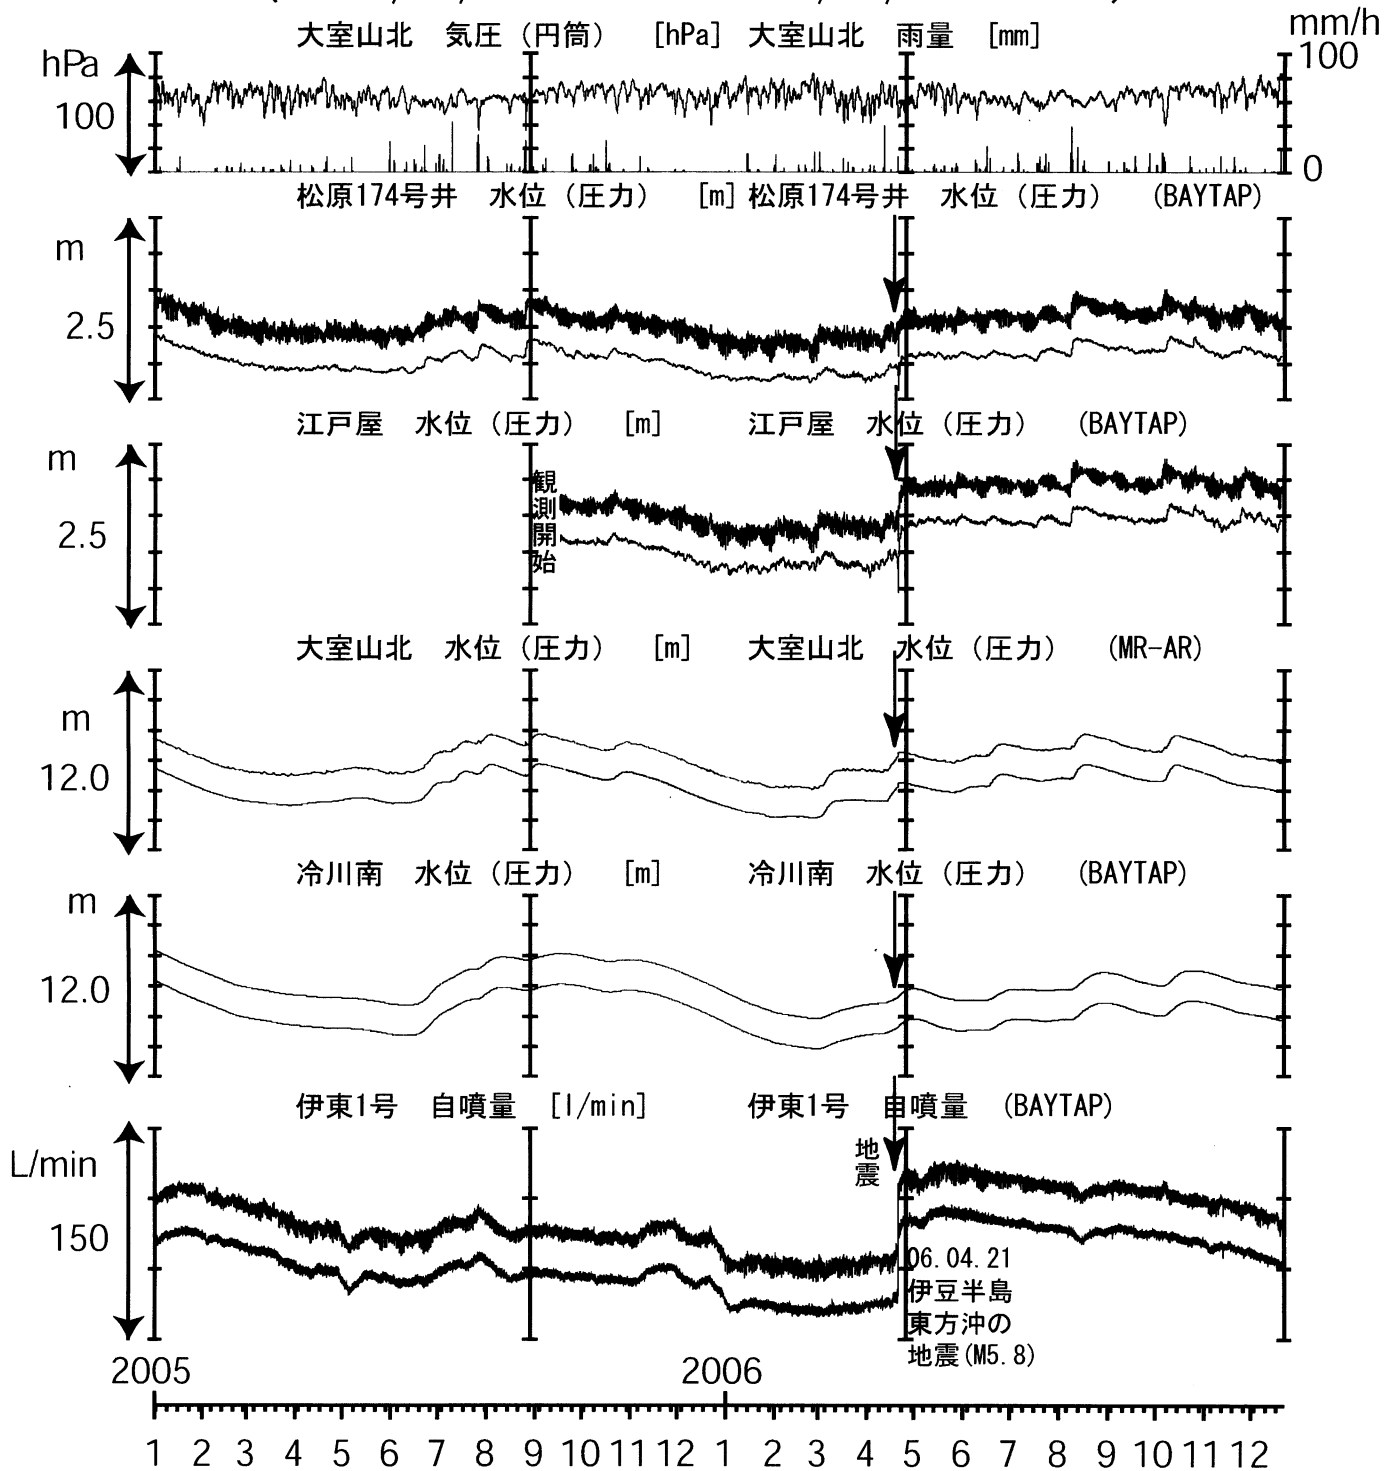


コメント:

松原174号井は静岡県による観測。
 伊東1は、休日・年末年始に周囲の温泉使用量が増加するため、自噴量が減少する。
 伊東1の自噴量が2005年8月頃から低下していた。2005年11月~12月にも変化している。原因はよく分からないが、周囲の揚湯量が増えた可能性がある。
 2006年4月21日M5.8の地震で自噴量が大きく増加した

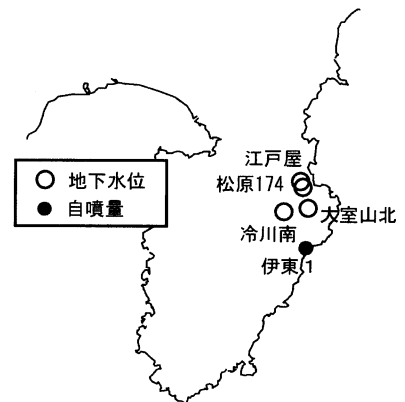


関東地域 地下水観測結果 中期 (時間値)

(2006/10/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

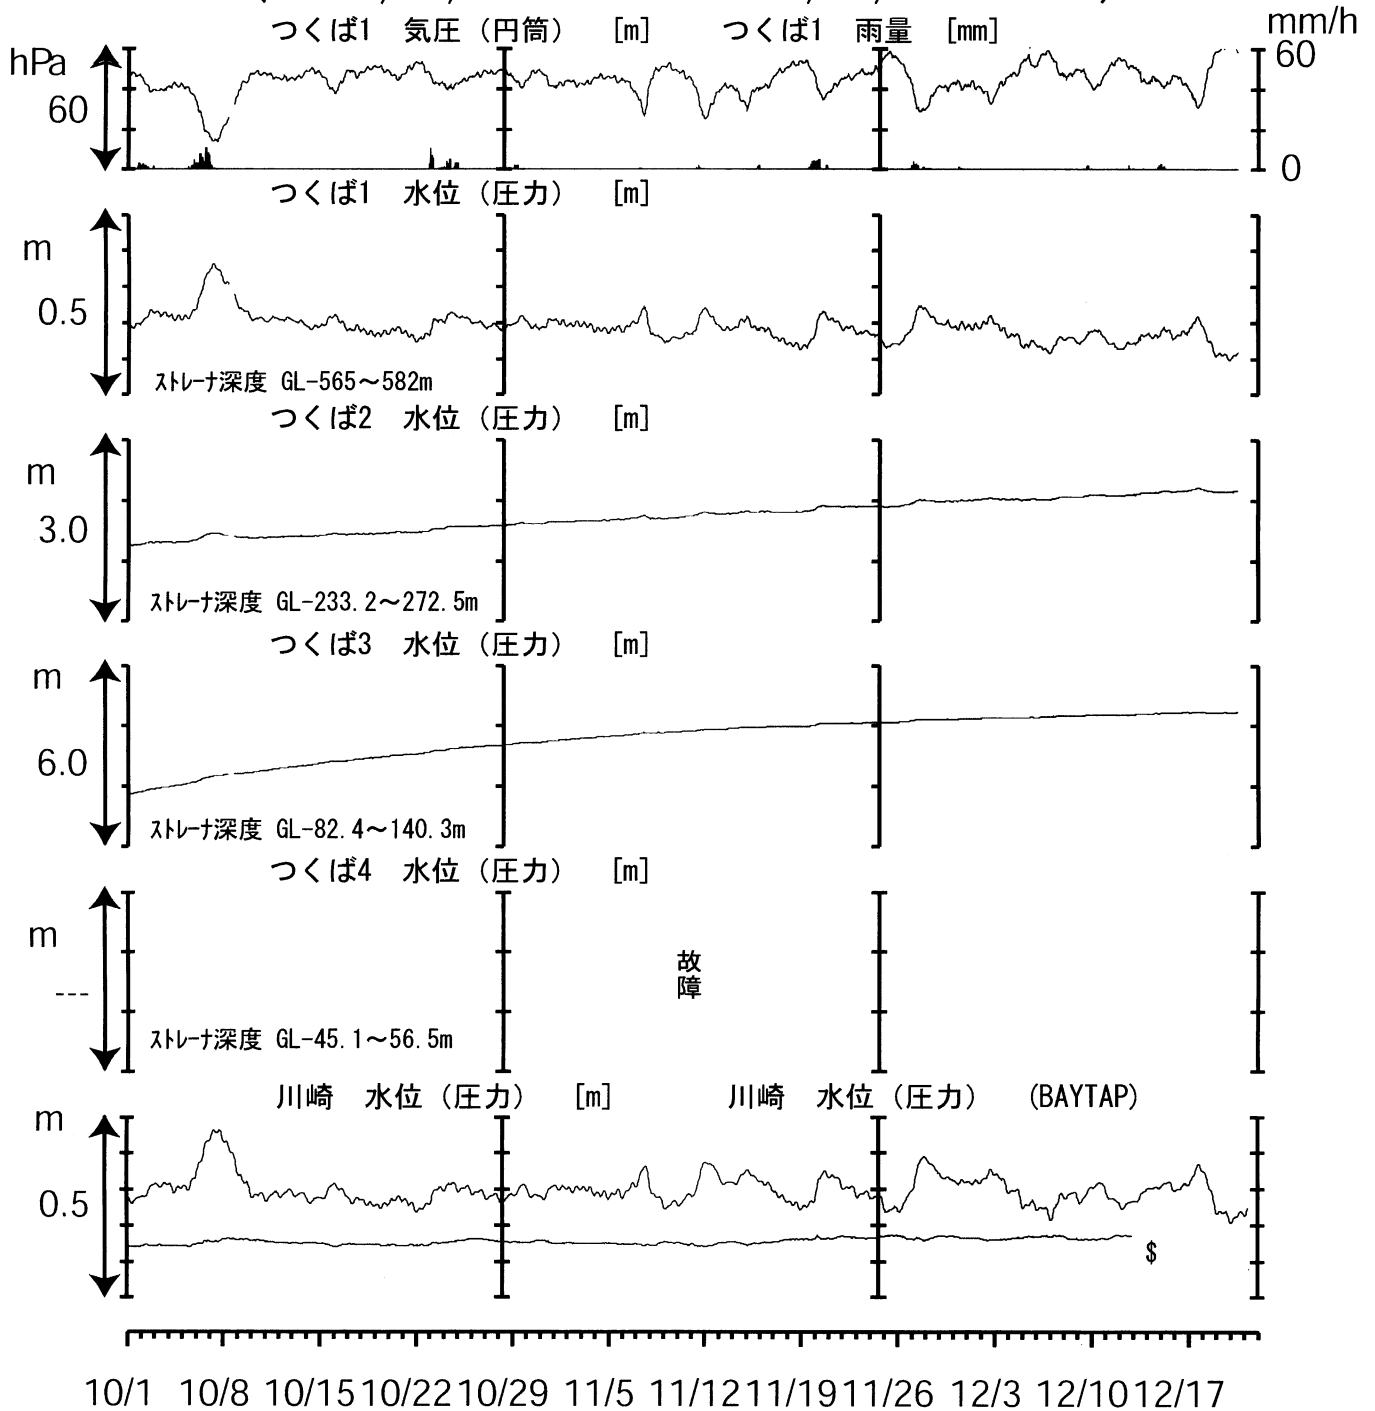


コメント：\$; 保守.

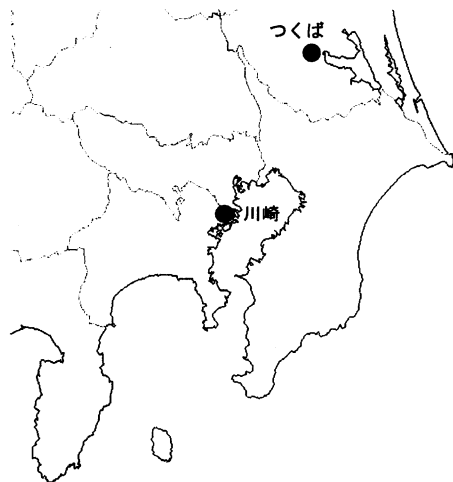


関東地域 地下水観測結果 長期 (時間値)

(2005/01/01 00:00 - 2006/12/22 00:00)

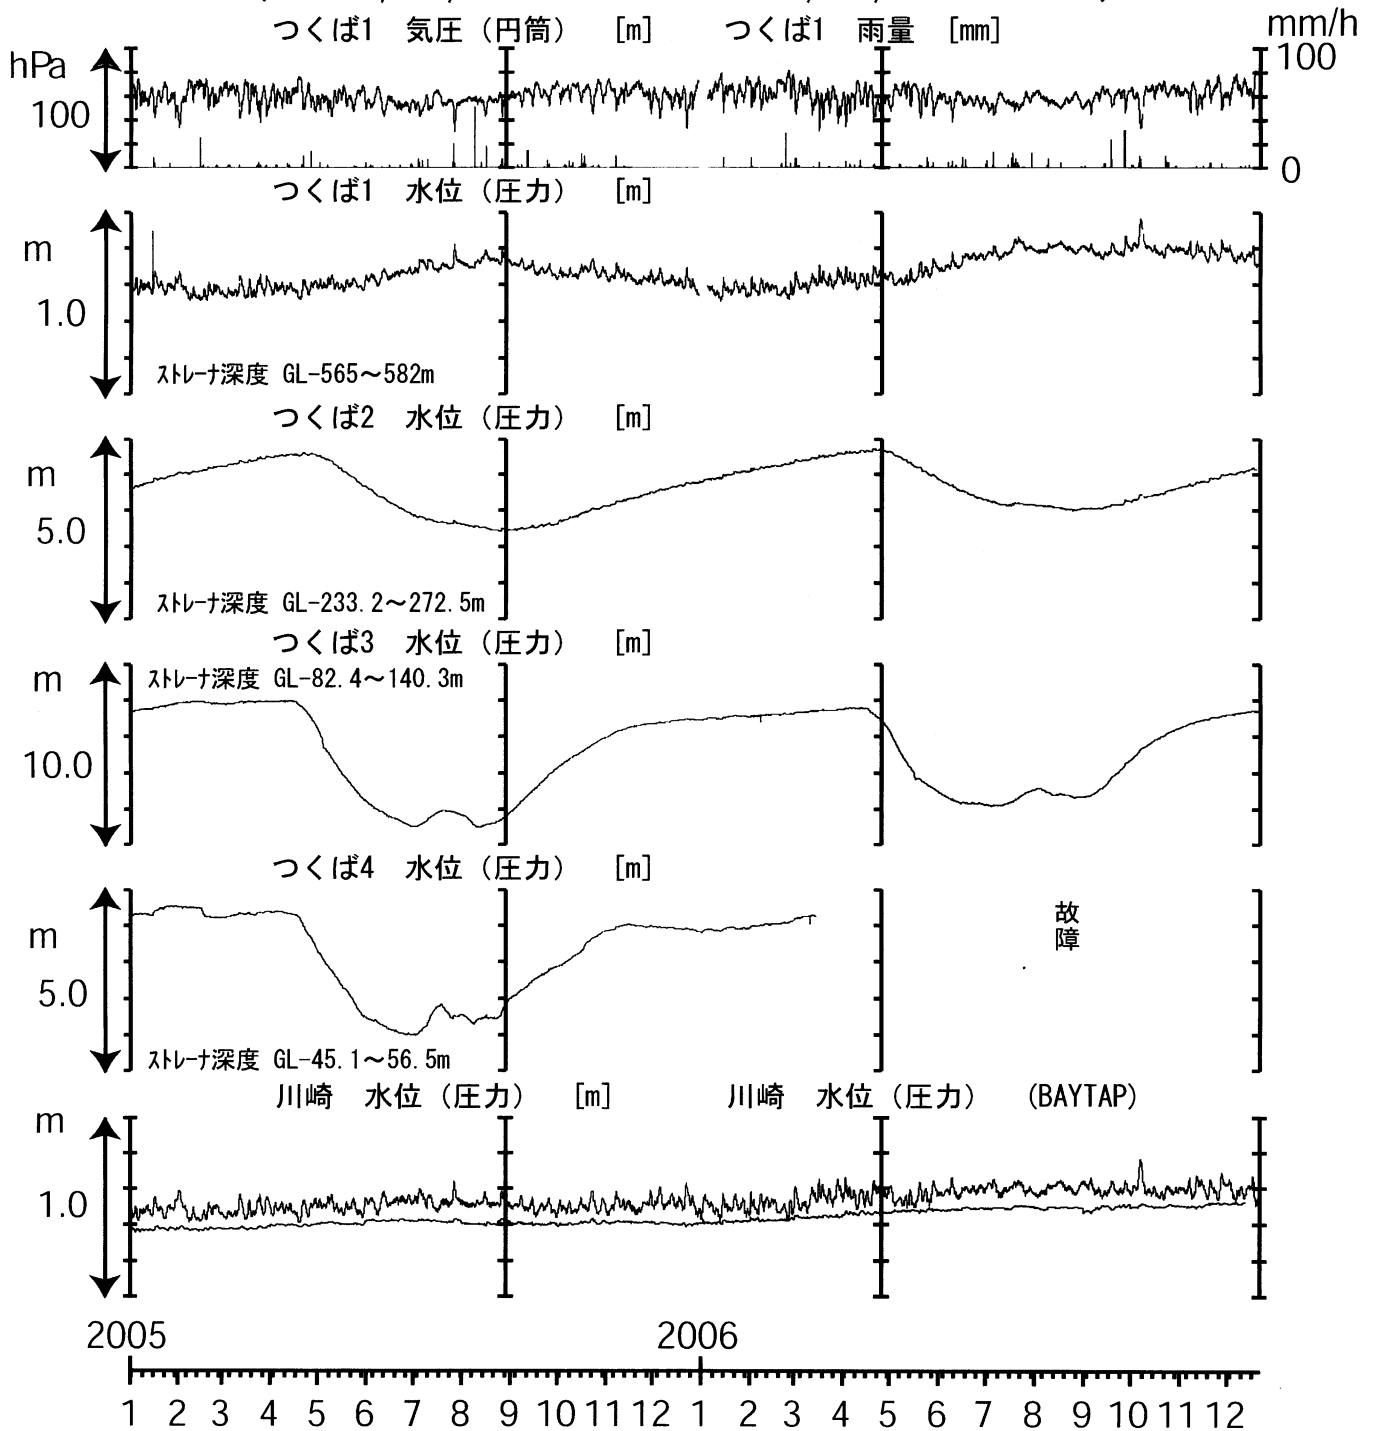


コメント :

つくば2~4の水位が、例年春~夏に低下するのは、周囲の揚水によると考えられる。

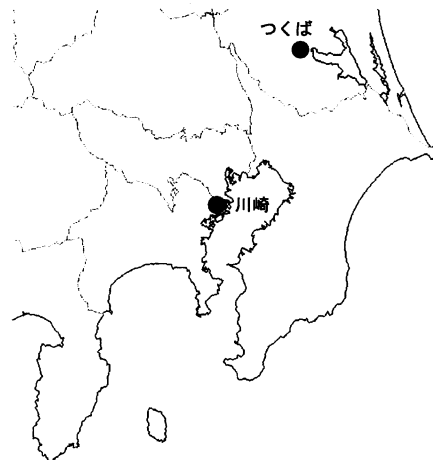


浜岡の降雨量の積算グラフ (1998. 10. 1-2006. 12. 20) (mm)

(線形近似区間 : 1998. 10. 1~2004. 9. 30)

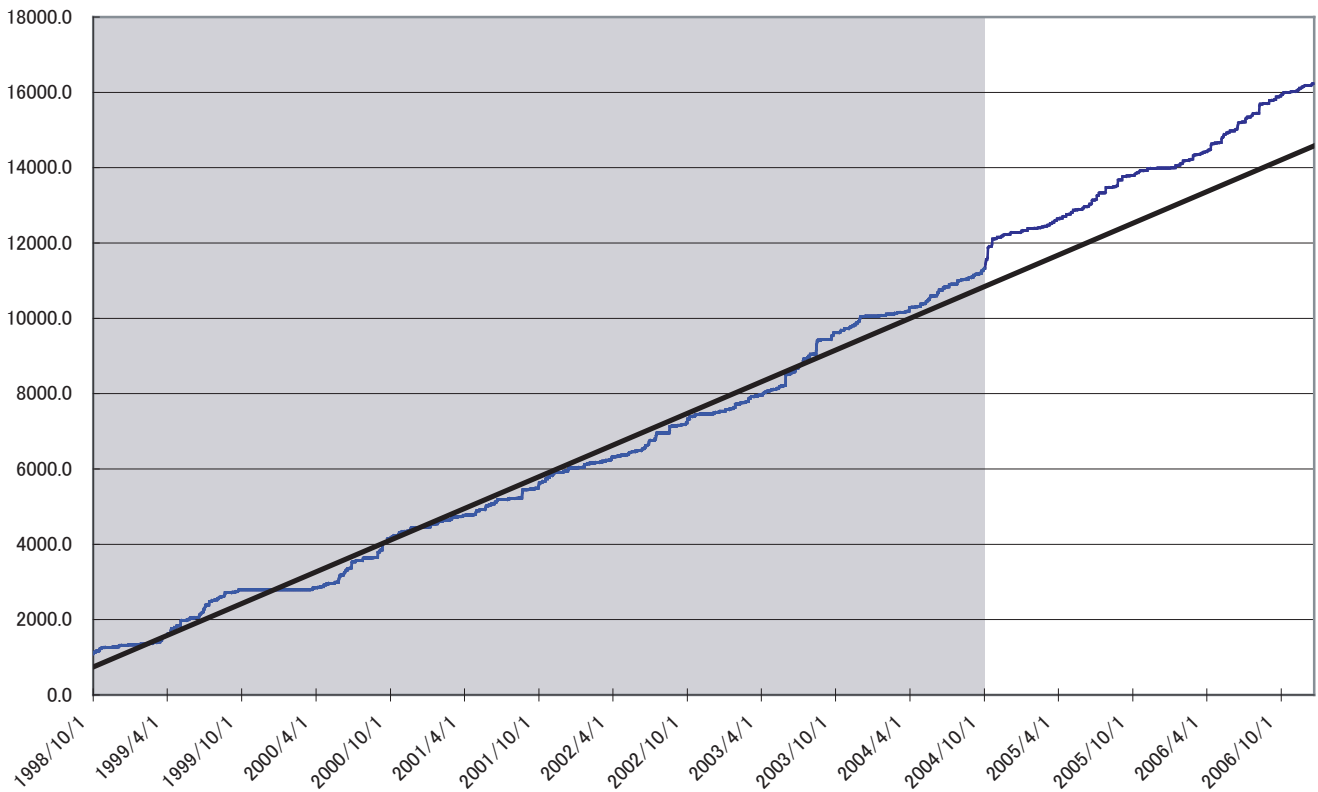


榛原の降雨量の積算グラフ (1998. 10. 1-2006. 12. 20) (mm)

(線形近似区間 : 1998. 10. 1~2004. 9. 30)

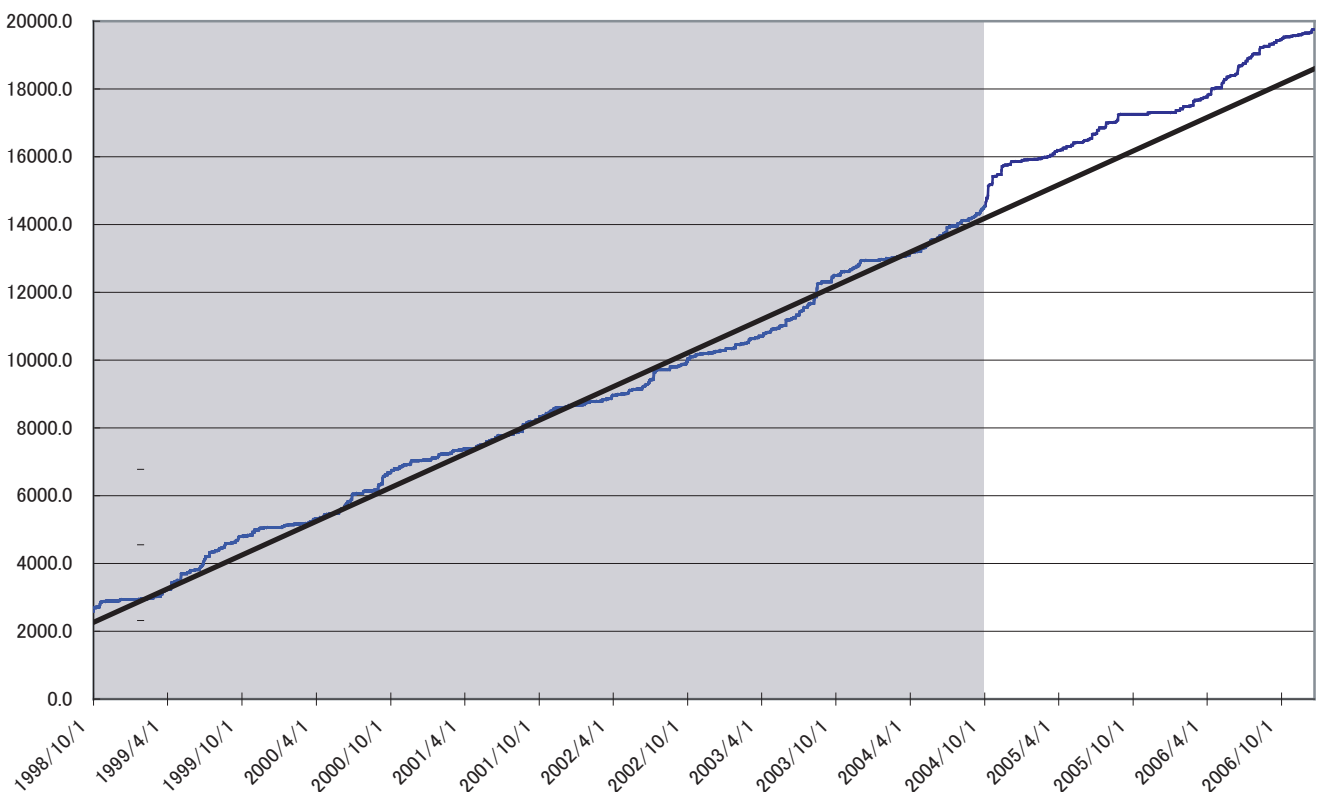


浜岡観測井 降雨量の積算からトレンド除去後のグラフ (mm)
(1998. 10. 1-2006. 12. 20)

※トレンドは1998. 10. 1~2004. 10. 1の期間(影部分)のデータを用いて定めた

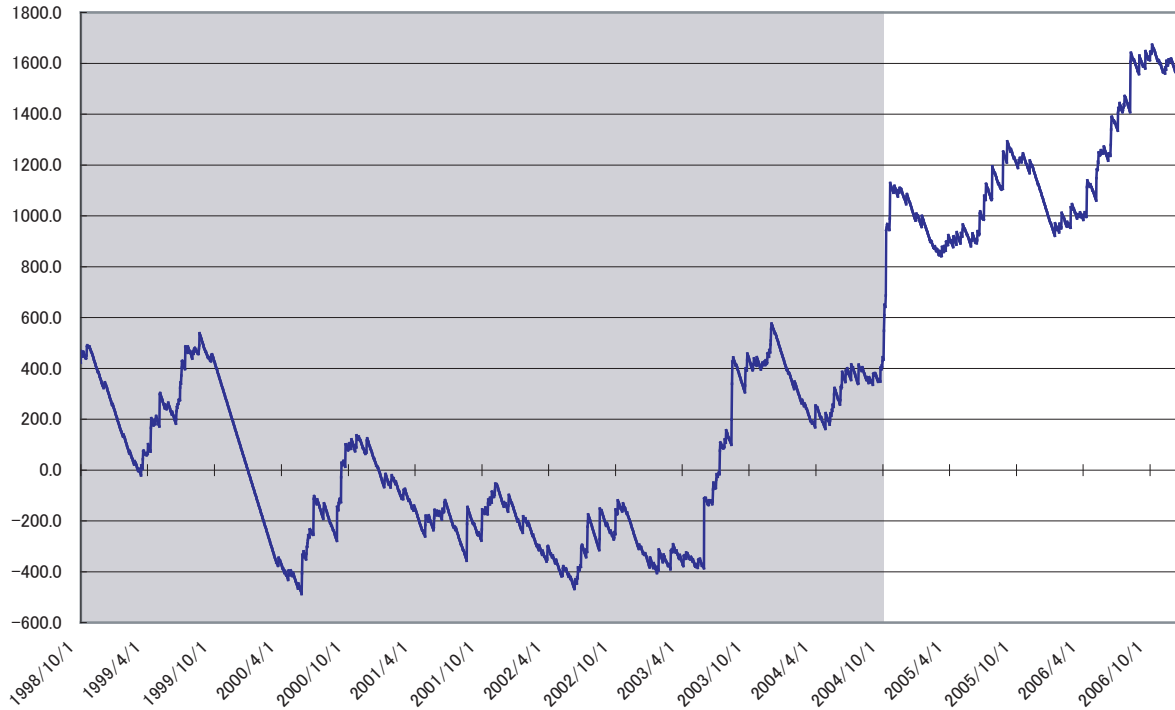


榛原観測井 降雨量の積算からトレンド除去後のグラフ (mm)
(1998. 10. 1-2006. 12. 20)

※トレンドは1998. 10. 1~2004. 10. 1の期間(影部分)のデータを用いて定めた

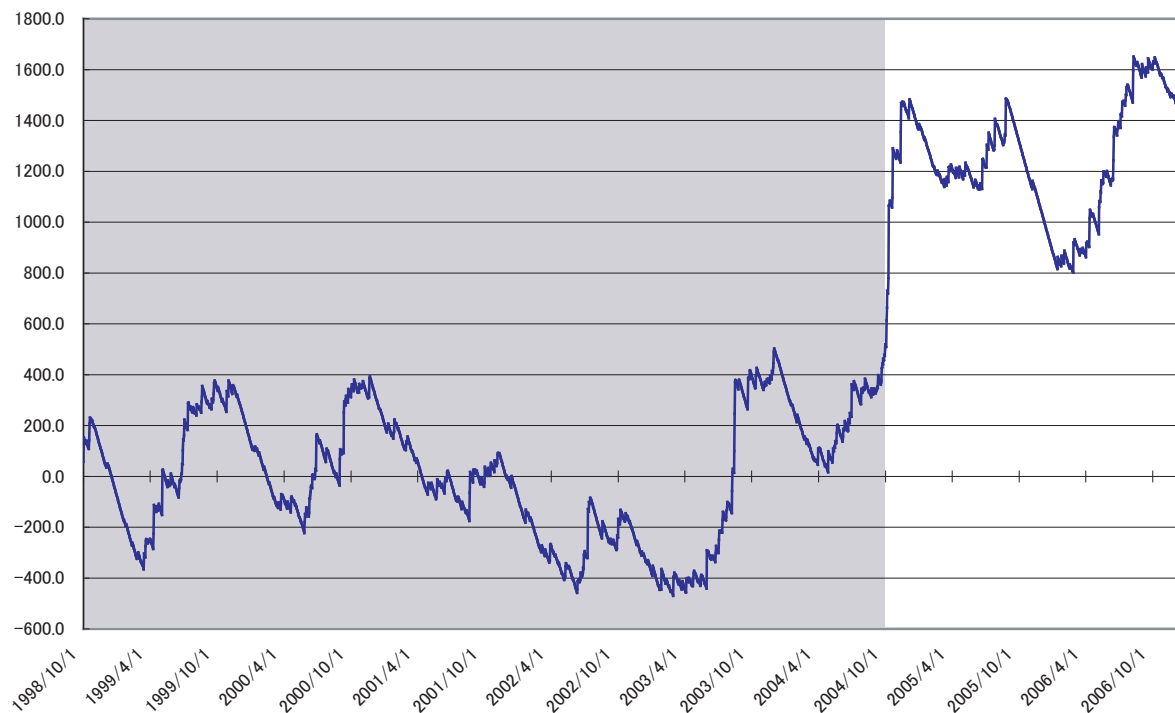

浜岡観測井 降雨量の積算からトレンド除去後のグラフ (mm)
(2006. 10. 1-2006. 12. 20)

※トレンドは1998. 10. 1~2004. 10. 1の期間のデータを用いて定めた

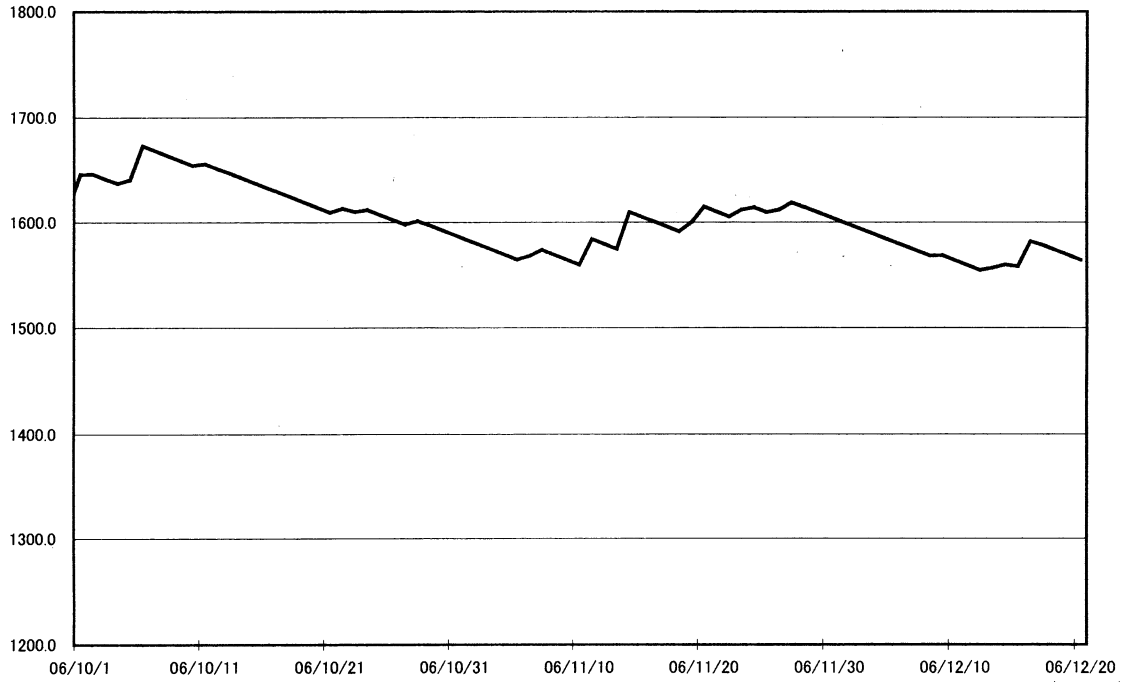

榛原観測井 降雨量の積算からトレンド除去後のグラフ (mm)
(2006. 10. 1-2006. 12. 20)

※トレンドは1998. 10. 1~2004. 10. 1の期間のデータを用いて定めた

